



بررسی قواعد ماشین کاری هندسی و معرفی روشی بر پایه جایگشت برای تعیین توالی ماشین کاری فیچرها در قطعه های منشوری

داود منافی^۱، محمدجواد ناطق^{۲*}

۱- کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

۲- دانشیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

* تهران، صندوق پستی ۱۴۱۱۵-۱۴۳، nategh@modares.ac.ir

چکیده

طرح ریزی فرایند به کمک رایانه پلی برای یکپارچه سازی سامانه های طراحی و تولید به کمک رایانه است که تعیین توالی ماشین کاری فیچرها، یکی از وظایف اولیه آن است. توالی ماشین کاری فیچرها براساس قواعد ماشین کاری تکنیکی و هندسی تعیین می شود؛ بنابراین در این مقاله سعی شده است قواعد ماشین کاری تکنیکی و هندسی و همچنین روش تعیین توالی ماشین کاری فیچرها مورد مطالعه قرار گیرد. ابتدا به برخی از قواعد ماشین کاری اشاره و سپس تداخل های هندسی فیچرها بررسی می شود. دو قاعدة جدید برای تداخل های هندسی بیان می شود تا توالی ماشین کاری فیچرهای تداخلی مشخص شود. ویژگی این قواعد جدید در استخراج نتایج واحد و شناسایی آسان تر آن ها توسط سامانه های رایانه است، همچنین الگوریتمی برای شناسایی خودکار این قواعد ماشین کاری هندسی بیان می شود. در برخی موارد ممکن است مغایرتی بین قواعد ماشین کاری تکنیکی و هندسی رخ دهد، که این مغایرت باید در تعیین توالی ماشین کاری فیچرها در نظر گرفته شود. در نهایت الگوریتمی بر پایه روش جایگشت برای تعیین توالی ماشین کاری فیچرها معرفی می شود. در این الگوریتم قواعد ماشین کاری تکنیکی و هندسی، جداگانه و مرحله به مرحله اعمال می شود و در صورت وجود مغایرت بیان شده، این مغایرت به طور خودکار شناسایی و رفع می شود. الگوریتم های بیان شده در برنامه پایتون اواسی سی پیاده سازی و آزمایش شده است.

اطلاعات مقاله

مقاله پژوهشی کامل

دریافت: ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴

پذیرش: ۱۵ مرداد ۱۳۹۴

ارائه در سایت: ۳۱ شهریور ۱۳۹۴

کلید واژگان:

طرح ریزی فرایند به کمک رایانه

تعیین توالی ماشین کاری فیچرها

قواعد ماشین کاری هندسی

قواعد ماشین کاری تکنیکی

جایگشت

Investigation of Geometrical Rules and Introducing a Method Based on Permutation for Sequencing of Machining Features for Prismatic Parts

Davood Manafi¹, Mohammad Javad Nategh^{2*}

1- Department of Mechanical Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

2- Department of Mechanical Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

* P.O.B. 14115-143 Tehran, Iran, nategh@modares.ac.ir

ARTICLE INFORMATION

Original Research Paper

Received 10 May 2015

Accepted 06 August 2015

Available Online 22 September 2015

Keywords:

Computer-Aided Process Planning
Feature Sequencing, Geometrical Rules
Technical Rules
Permutation

ABSTRACT

Computer-aided process planning (CAPP) is a bridge for integrating computer-aided design (CAD) and computer-aided manufacturing (CAM). One of the basic computer-aided process planning tasks is sequencing of machining features. Sequencing of machining features is determined based on technical and geometrical rules. In this paper, the technical rules, geometrical rules and sequencing of machining features method were discussed. At first, some of the technical rules were pointed. Then, the geometrical interactions were studied and two new geometrical rules were introduced for sequencing the machining features having geometrical interaction. These rules can yield unique results and they are identified easily by the computer systems. Also, an algorithm was introduced for automated application of these geometrical rules in computer systems. The conflict between the technical and geometrical rules that may occur in some cases was studied. This conflict must be considered in the sequencing of machining features methods. Finally, an algorithm was introduced for sequencing of machining features based on permutation. In this algorithm the technical and geometric rules were applied separately and step by step. Any conflict between technical and geometrical rules could be detected automatically in this algorithm. Algorithms were programmed and verified in PythonOCC.

به کمک رایانه^۳ است [۱]. در طرح ریزی فرایند، اطلاعات طراحی به دستورالعمل های تولیدی تبدیل می شود [۲]. یکی از وظایف اولیه طرح ریزی فرایند، تعیین توالی ماشین کاری فیچرهاست. در تعیین توالی

3- Computer-Aided Manufacturing (CAM)

- مقدمه

طرح ریزی فرایند به کمک رایانه^۱ پلی برای یکپارچه سازی طراحی^۲ و تولید

1- Computer-Aided Process Planning (CAPP)

2- Computer-Aided Design (CAD)

برای ارجاع به این مقاله از عبارت ذیل استفاده نمایید:

D. Manafi, M. J. Nategh, Investigation of Geometrical Rules and Introducing a Method Based on Permutation for Sequencing of Machining Features for Prismatic Parts, *Modares Mechanical Engineering*, Vol. 15, No. 10, pp. 311-319, 2015 (In Persian)

سریع بهینه‌ترین توالی ماشین‌کاری فیچرها توسعه داده‌اند. لی‌یو و گیاو [11] از الگوریتم ژنتیک تکرارشونده برای تعیین توالی ماشین‌کاری فیچرها بهره برده‌اند. آن‌ها دو نوع ماتریس برای نشان دادن قواعد ماشین‌کاری حاکم بین فیچرها استفاده کردند. در روش‌ها آن‌ها، ابتدا همه توالی ماشین‌کاری فیچرها برپایه قواعد ماشین‌کاری فیچرها تعیین می‌شود. سپس از اطلاعات فیچرها مانند ماشین‌ابزار، ستاپ و ابزار برش جهت تعیین بهینه‌ترین توالی ماشین‌کاری فیچرها استفاده می‌شود، همچنین در پژوهش‌های دیگر از الگوریتم ژنتیک [12,14], منطق فازی [15]، الگوریتم مورچگان [16] و روش‌های بهینه‌سازی ترکیبی [17] برای دستیابی به بهینه‌ترین توالی ماشین‌کاری فیچرها استفاده شده است.

در کل، می‌توان بیان داشت که روش‌های ارائه شده برای تعیین توالی ماشین‌کاری فیچرها قابل توسعه نیست. به عبارت دیگر نمی‌توان روش‌های گفته شده را برای طرح‌ریزی ستاپ‌ها و یکپارچه‌سازی طرح‌ریزی ستاپ‌ها با طراحی قیدوبند توسعه داد؛ بنابراین نیاز به روشی است که علاوه‌بر سادگی، قابل توسعه نیز باشد و بتوان آن روش را برای طرح‌ریزی ستاپ‌ها نیز توسعه داد، همچنین در پژوهش‌های دسته نخست، روش شناسایی قواعد ماشین‌کاری بیان نشده و در برخی موارد که فیچرها چندجهته است، از یک قاعده ماشین‌کاری هندسی می‌توان نتایج متفاوتی به دست آورد؛ بنابراین نیاز به قواعدی است که هم نتایج واحدی از آن‌ها استنباط شود و هم بتوان به آسانی آن‌ها را توسط سامانه‌های رایانه‌ای شناسایی کرد.

در این مقاله قواعد ماشین‌کاری هندسی و تکنیکی مطالعه و قواعد ماشین‌کاری هندسی جدیدی برای تداخل‌های هندسی بیان می‌شود تا علاوه‌بر گرفتن نتایج واحد، بتوان به آسانی و بهصورت خودکار آن‌ها را توسط سامانه‌های رایانه‌ای شناسایی کرد، همچنین مغایرتی بین قواعد ماشین‌کاری تکنیکی و هندسی بیان می‌شود که ممکن است در برخی موارد بین قواعد ماشین‌کاری رخ دهد. روشی بر پایه جایگشت برای تعیین توالی ماشین‌کاری فیچرها معرفی می‌شود که علاوه‌بر سادگی قابل توسعه نیز باشد. در این روش مغایرت یادشده به‌طور خودکار شناسایی و رفع می‌شود. در بخش 2 طرح کلی از سامانه طرح‌ریزی فرایند بیان می‌شود. در بخش 3 اطلاعات فیچرهای ماشین‌کاری و روش شناسایی به کار گرفته شده معرفی می‌شود. در بخش 4 روی قواعد تعیین توالی ماشین‌کاری فیچرها بحث می‌شود که موضوع اصلی در این بخش، قواعد ماشین‌کاری هندسی است. روش تعیین توالی ماشین‌کاری فیچرها در بخش 5 آورده شده است. در بخش 6، روش تعیین توالی ماشین‌کاری فیچرها روی یک قطعه‌کار آزمایش شده است. در نهایت نتایج حاصل از پژوهش در بخش 7 آورده شده است.

2- طرح کلی از سامانه طرح‌ریزی فرایند

برای ایجاد سامانه‌های یکپارچه تولیدی³، ابتدا اطلاعات طراحی قطعه‌کار به اطلاعات تولیدی تبدیل می‌شوند. سپس براساس اطلاعات تولیدی، طرح فرایند مناسبی برای قطعه‌کار تنظیم می‌شود. در شکل 1 روند کلی سامانه از مرحله طراحی تا طرح‌ریزی فرایند نشان داده شده است. در این شکل، ابتدا قطعه‌کار در سامانه‌های طراحی به کمک رایانه مدل‌سازی و در فایل خنثی مانند استپ⁴ ذخیره می‌شود. سپس فایل خنثی به همراه دیگر

ماشین‌کاری فیچرها، دو فاکتور حائز اهمیت است: رعایت قواعد ماشین‌کاری و بهینه بودن توالی ماشین‌کاری فیچرها [3].

در سامانه‌های طرح‌ریزی فرایند، قواعد ماشین‌کاری براساس تداخل‌های ایجاد شده بین فیچرها تعیین می‌شوند. تداخل‌های موجود بین فیچرها به دو دسته تکنیکی و هندسی تقسیم می‌شوند [4]. در تداخل‌های هندسی، فیچرها یک سری اطلاعات توبولوژی را به اشتراک می‌گذارند. در حالی که تداخل‌های تکنیکی، براساس دانش فنی تعیین می‌شوند و ممکن است هیچ اطلاعات توبولوژی بین این فیچرها مشترک نباشد.

پژوهش‌های انجام شده در زمینه تعیین توالی ماشین‌کاری فیچرها به دو دسته تقسیم می‌شوند. در دسته نخست به معرفی قواعد ماشین‌کاری حاکم بین فیچرها پرداخته شده است تا توالی ماشین‌کاری فیچرها و ستاپ‌ها تعیین شود. درباره روش‌های تعیین توالی ماشین‌کاری فیچرها در دسته دوم بحث شده است.

سورماز و خوشنویس [3] تداخل تکنیکی فیچرها را مورد مطالعه و بررسی قرار داده‌اند و سه الگوریتم برای به کارگیری تداخل تکنیکی فیچرها، جهت تعیین توالی ماشین‌کاری فیچرها پیشنهاد کرده‌اند. کیم و همکاران [5] از روش تجزیه حجمی برای شناسایی فیچرها استفاده کرده‌اند. آن‌ها قواعد هندسی بین فیچرها را هنگام شناسایی فیچرها، به روش مجموع متناوب حجم قسمت‌ها¹ تعیین کرده‌اند. وانگ و همکاران


[6] پنج قاعده هندسی براساس حجم ماشین‌کاری فیچرها برای تعیین توالی ماشین‌کاری فیچرها معرفی کرده‌اند. آن‌ها از این قواعد هندسی برای تعیین توالی ماشین‌کاری فیچرها و ستاپ‌ها استفاده کرده‌اند. لی‌یو و وانگ

[4] به بررسی تعیین توالی فیچرها و طرح‌ریزی ستاپ‌ها براساس قواعد ماشین‌کاری هندسی و تکنیکی پرداخته‌اند. روش آن‌ها شامل سه مرحله است: (1) توالی ماشین‌کاری بین فیچرها را براساس قواعد ماشین‌کاری تکنیکی تعیین کرده‌اند. (2) فیچرها را براساس جهت ابزار در یک ستاپ قرار داده‌اند. (3) پس از طرح‌ریزی ستاپ‌ها، توالی ماشین‌کاری فیچرهای هر ستاپ براساس قواعد ماشین‌کاری هندسی تعیین شده است. آن‌ها سه قاعده هندسی برای این کار تعریف کرده‌اند.

در پژوهش‌های دسته دوم، هوانگ و میلر [8,7] از مجموع قواعد ماشین‌کاری هندسی، تلرانسی و سطوح مرجع برای تعیین توالی ماشین‌کاری فیچرها استفاده کرده‌اند. آن‌ها از زنجیره‌های پیش‌رونده برای تعیین توالی ماشین‌کاری فیچرها، و از زنجیره‌های پس‌رونده برای اعمال قواعد ماشین‌کاری بین فیچرها استفاده کرده‌اند. الگوریتم پیشنهادی آن‌ها شامل 4 مرحله است: (1) گرفتن اطلاعات موردنیاز، (2) تعیین قواعد ماشین‌کاری بین فیچرها برای تعیین توالی ماشین‌کاری، (3) تعیین توالی ماشین‌کاری فیچرها و (4) افزودن عملیات ضروری به فیچرها. دجا و همکاران [9] به یافتن بهینه‌ترین حالت توالی ماشین‌کاری فیچرها با در نظر گرفتن قواعد ماشین‌کاری، ماشین‌ابزار و تابع هدف زمان تولیدی قطعه‌کار پرداخته‌اند. آن‌ها برای نشان دادن قواعد ماشین‌کاری بین فیچرها، ماتریس قواعد ماشین‌کاری فیچرها² را معرفی و الگوریتمی را برای پیدا کردن بهینه‌ترین حالت ماشین‌کاری فیچرها ارائه کرده‌اند. سریرامولو و همکاران [10] طرح‌ریزی فرایند را به عنوان مسئله بهینه‌سازی با درنظر گرفتن تعدادی قید مدل‌سازی کرده‌اند. سپس از روش بهینه‌سازی تجمع مورچگان به حل آن پرداخته‌اند. آن‌ها الگوریتم فرابتکاری را برای شناسایی

در پژوهش‌های دوم، هوانگ و میلر [8,7] از مجموع قواعد ماشین‌کاری هندسی، تلرانسی و سطوح مرجع برای تعیین توالی ماشین‌کاری فیچرها استفاده کرده‌اند. آن‌ها از زنجیره‌های پیش‌رونده برای تعیین توالی ماشین‌کاری فیچرها، و از زنجیره‌های پس‌رونده برای اعمال قواعد ماشین‌کاری بین فیچرها استفاده کرده‌اند. الگوریتم پیشنهادی آن‌ها شامل 4 مرحله است: (1) گرفتن اطلاعات موردنیاز، (2) تعیین قواعد ماشین‌کاری بین فیچرها برای تعیین توالی ماشین‌کاری، (3) تعیین توالی ماشین‌کاری فیچرها و (4) افزودن عملیات ضروری به فیچرها. دجا و همکاران [9] به یافتن بهینه‌ترین حالت توالی ماشین‌کاری فیچرها با در نظر گرفتن قواعد ماشین‌کاری، ماشین‌ابزار و تابع هدف زمان تولیدی قطعه‌کار پرداخته‌اند. آن‌ها برای نشان دادن قواعد ماشین‌کاری بین فیچرها، ماتریس قواعد ماشین‌کاری فیچرها² را معرفی و الگوریتمی را برای پیدا کردن بهینه‌ترین حالت ماشین‌کاری فیچرها ارائه کرده‌اند. سریرامولو و همکاران [10] طرح‌ریزی فرایند را به عنوان مسئله بهینه‌سازی با درنظر گرفتن تعدادی قید مدل‌سازی کرده‌اند. سپس از روش بهینه‌سازی تجمع مورچگان به حل آن پرداخته‌اند. آن‌ها الگوریتم فرابتکاری را برای شناسایی

مواردی از سامانه طرح‌ریزی فرایند است: (1) Alternating Sum of Volumes with Partitioning 2- Feature Precedence Matrix (FPM)

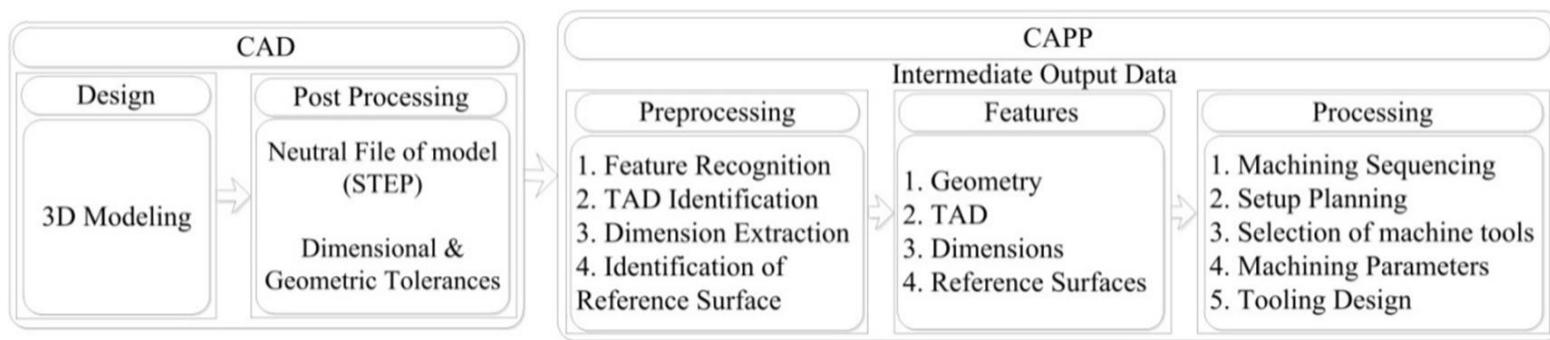**Fig.1** The workflow of an integrated CAD-CAPP system

شکل ۱ روند کلی سامانه از یکپارچه سازی طراحی تا طرح ریزی فرایند

به صورت دو نیم استوانه در نظر گرفته شده است.

4- قواعد ماشین کاری جهت تعیین توالی ماشین کاری فیچرها
 برای آن که توالی ماشین کاری فیچرها به درستی تعیین شود، باید قواعد ماشین کاری بین فیچرها رعایت شود. همان‌طوری که بیان شد، قواعد ماشین کاری به دو نوع تکنیکی و هندسی تقسیم می‌شوند. رعایت قواعد ماشین کاری برای تولید محصول مطابق با نیازمندی‌های طراحی ضروری است.

اطلاعات طراحی مانند ترانس‌ها که فایل‌های خنثی آن‌ها را پشتیانی نمی‌کنند به سامانه طرح ریزی فرایند به کمک رایانه ارسال می‌شود. در بخش پیش‌پردازش، اطلاعات طراحی (وروودی سامانه‌های طرح ریزی فرایند به کمک رایانه) به اطلاعات تولیدی تبدیل می‌شوند. حاصل این پیش‌پردازش، اطلاعات خروجی میانی مانند اطلاعات توپولوژی، جهت ابزار، ترانس‌ها و سطوح مرجع هر یک از فیچرهای است. این اطلاعات خروجی میانی به قسمت پردازش ارسال شده تا تعیین توالی ماشین کاری فیچرها، طرح ریزی ستاپ‌ها، انتخاب ماشین ابزار، پارامترهای ماشین کاری و... انجام شود.

1-4- قواعد ماشین کاری تکنیکی

تداخل‌های تکنیکی که بین فیچرها وجود دارد، سبب به وجود آمدن قواعد ماشین کاری تکنیکی می‌شوند. رعایت این نوع قواعد ماشین کاری ضروری است. در زیر برخی از این قواعد آورده شده است.

اگر سطوح تکیه‌گاه یا بست مورد نیاز برای ماشین کاری فیچر ۱، با ماشین کاری فیچر ۲ از بین برود؛ در این حالت فیچر ۱ باید زودتر از فیچر ۲ ماشین کاری شود [۴].

اگر سطح مورد نیاز برای موقعیت‌دهی ابزار ماشین کاری فیچر ۱ با ماشین کاری فیچر ۲ از بین برود؛ در این حالت فیچر ۱ باید زودتر از فیچر ۲ ماشین کاری شود [۲۱].






اگر سطوحی از فیچر ۱، جزء سطوح مرجع فیچر ۲ باشد؛ در این حالت فیچر ۱ زودتر از فیچر ۲ ماشین کاری می‌شود [۲۲].

3- فیچرهای ماشین کاری

فیچرهای ماشین کاری از تبدیل اطلاعات هندسی تعریف شده توسط سامانه‌های طراحی به کمک رایانه (داده‌های سطح پایین مانند سطوح، لبه و...)، به اطلاعات تولیدی مورد نیاز در طرح ریزی فرایند و تولید به کمک رایانه (داده‌های سطح بالا مانند شیار، سوراخ و ...) حاصل می‌شوند [۱۹,۱۸]. هر فیچر از مجموعه‌ای از سطوح، لبه‌ها و رأس‌ها تشکیل شده است. برای هر فیچر می‌توان حجم ماشین کاری تعریف کرد. هر فیچر با توجه به نوعش، تعداد معینی سطح دارد که در این مقاله به این تعداد سطوح، «تعداد سطوح تشکیل‌دهنده فیچر» گفته می‌شود. ده نوع فیچر ماشین کاری به همراه جهت ابزارشان در جدول ۱ نشان داده شده است. در این مقاله برای شناسایی فیچرهای ماشین کاری از روش گراف- مبنا استفاده شده است [۲۰]. قابل توجه است که در این مقاله سطح استوانه

جدول ۱ فیچرهای ماشین کاری

Table 1 Machining features

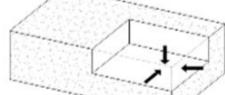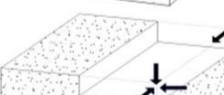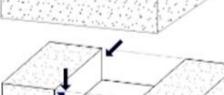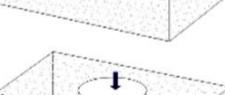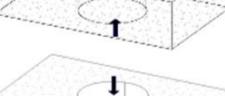نوع فیچر	تعداد سطوح تشکیل‌دهنده فیچر	شکل فیچر	نوع فیچر	تعداد سطوح	شکل فیچر
روتراشی	1		پاکت 2- طرفه	3	
پله	2		پاکت 3- طرفه	4	
شیار سرتاسری	3		پاکت 4- طرفه	5	
شیار نیمه‌کور	4		سوراخ سرتاسری	2	
شیار کور	5		سوراخ کور	3	

فیچر بیشتر از تعداد سطوح تشکیل دهنده آن باشد، به این معناست که فاصله ای بین یکی از سطوح آن فیچر ایجاد شده است. تعداد سطوح تشکیل دهنده فیچر پله و پاکت سه - طرفه به ترتیب دو و سه سطح است. در حالی که در شکل 3-الف تعداد سطوح فیچر پله و پاکت سه - طرفه به ترتیب سه و سه سطح است، که تداخل حجمی سبب افزایش تعداد سطوح پله شده است. با توجه به دلایل گفته شده ابتدا باید فیچر پله ماشین کاری شود که تعداد سطح آن به دلیل تداخل حجمی افزایش یافته بود.

قواعد ماشین کاری هندسی 2: اگر فیچر F_1 و F_2 تداخل حجمی داشته باشند و تعداد سطوح فیچر F_1 بیشتر از تعداد سطوح تشکیل دهنده آن فیچر باشد؛ بنابراین باید فیچر F_1 زودتر از فیچر F_2 ماشین کاری شود. قواعد ماشین کاری موجود در یک قطعه کار در ماتریس قواعد ماشین کاری فیچرها (FMP) خلاصه می شود [9]. تعداد ستون های این ماتریس برابر با تعداد فیچرهای ماشین کاری قطعه کار است. تعداد سطرهای آن براساس قواعد ماشین کاری تنظیم می شود. اعداد ستون ز متعلق به فیچر F_j است ($n = j$ و n تعداد فیچرهای F_j است). اعداد این ماتریس می تواند 0، 1- و شماره فیچرهای 1 تا n باشد. عدد 0 در سطر اول ستون ز بدين معناست که فیچر F_j آماده ماشین کاری است. عدد 1- هنگامی که در سطر اول قرار می گيرد به اين معناست که فیچر F_j ماشین کاری شده است و در سطرهای پايان معنای خاصی ندارد و برای پرشدن ماتریس به کار رفته است. اعداد موجود در ستون ز نشان می دهد که برای ماشین کاری فیچر F_j ، باید فیچرهای F_i زودتر ماشین کاری شوند که i اعداد مربوط به ستون ز است. وقت شود که در این مقاله دو ماتریس یکی برای نمایش قواعد ماشین کاری تکنیکی و دیگری برای نمایش قواعد ماشین کاری هندسی موجود بین فیچرهای استفاده شده است که در بخش 4-4 دليل اين کار بيان خواهد شد. برای نمونه در ماتریس رابطه (1)، عدد ستون یک، 0؛ يعني فیچر F_1 اکنون آماده ماشین کاری و عدد ستون پنج، 1-؛ يعني فیچر F_5 ماشین کاری شده و اعداد ستون دو، 1، 3 و 4 است؛ يعني برای ماشین کاری فیچر F_2 ابتدا باید فیچرهای F_1 ، F_3 و F_4 ماشین کاری شوند.

$$FPM = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & 3 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 4 & -1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \quad (1)$$

4-2- قواعد ماشین کاری هندسی

تداخل های هندسی وقتی ایجاد می شوند که فیچرها در یک سری از مشخصات توپولوژی با یکدیگر مشترک باشند. در این حالت رعایت قواعد ماشین کاری هندسی برای خروج راحت تر برآورده و کاهش برش هوایی لازم است. تداخل های هندسی به دو دسته تقسیم می شوند: تداخل های سطحی و تداخل های حجمی. در تداخل های سطحی، دو فیچر تنها در سطح ماشین کاری اشتراک دارند، ولی در تداخل های حجمی، دو فیچر حجم ماشین کاری را به اشتراک می گذارند [4]. در شکل 2 تداخل های سطحی و تداخل حجمی نشان داده شده است.

در تداخل های سطحی، فیچر پایه فیچری است که همه لبه های مشترک در یک سطح آن قرار دارد. برای نمونه در شکل 2-الف و شکل 2-ب فیچر پایه به ترتیب، فیچرهای شیار سرتاسری و پاکت چهار - طرفه است. در این حالت که فیچرها تداخل سطحی دارند، بهتر است قاعده ماشین کاری هندسی یک رعایت شود.

قواعد ماشین کاری هندسی یک: اگر فیچر F_1 و F_2 تداخل هندسی سطحی داشته باشند و فیچر پایه باشد؛ بنابراین باید فیچر F_1 زودتر از فیچر F_2 ماشین کاری شود.

در شکل 3-الف فیچرهای پاکت سه - طرفه و پله با هم تداخل حجمی دارند. اگر نخست پاکت سه - طرفه ماشین کاری شود هنگام ماشین کاری پله، دو حالت رخ می دهد: (1) اگر مسیر ابزار برای ماشین کاری پله به شکل 3-ب درنظر گرفته شود، برش هوایی رخ می دهد (مسیر سیاه رنگ). (2) اگر برای اجتناب از برش هوایی مسیر ابزار به شکل 3-ج باشد، در این صورت به دلیل فاصله ای که بین سطح پله ایجاد شده است (سطح هاشور خورده)، ابزار پس از جدا شدن از سطح یک تا رسیدن به سطح دو مسیر بیشتری را طی می کند؛ بنابراین موقعیت سطح دوم نسبت به سطح نخست با خطای ماشین کاری بیشتری ماشین کاری می شود؛ به طوری که دیگر نمی توان گفت که سطح یک و دو در یک راستاست، ولی با ماشین کاری پله در مرحله اول و سپس پاکت سه - طرفه، هیچ یک از این مشکلات پدید نمی آید. پس در این حالت بهتر است پله پیش از پاکت سه - طرفه ماشین کاری شود.

برای تشخیص حق تقدم بین فیچرهای تداخلی حجمی، از تعداد سطوح تشکیل دهنده فیچر استفاده می شود. زمانی که تعداد سطوح یک

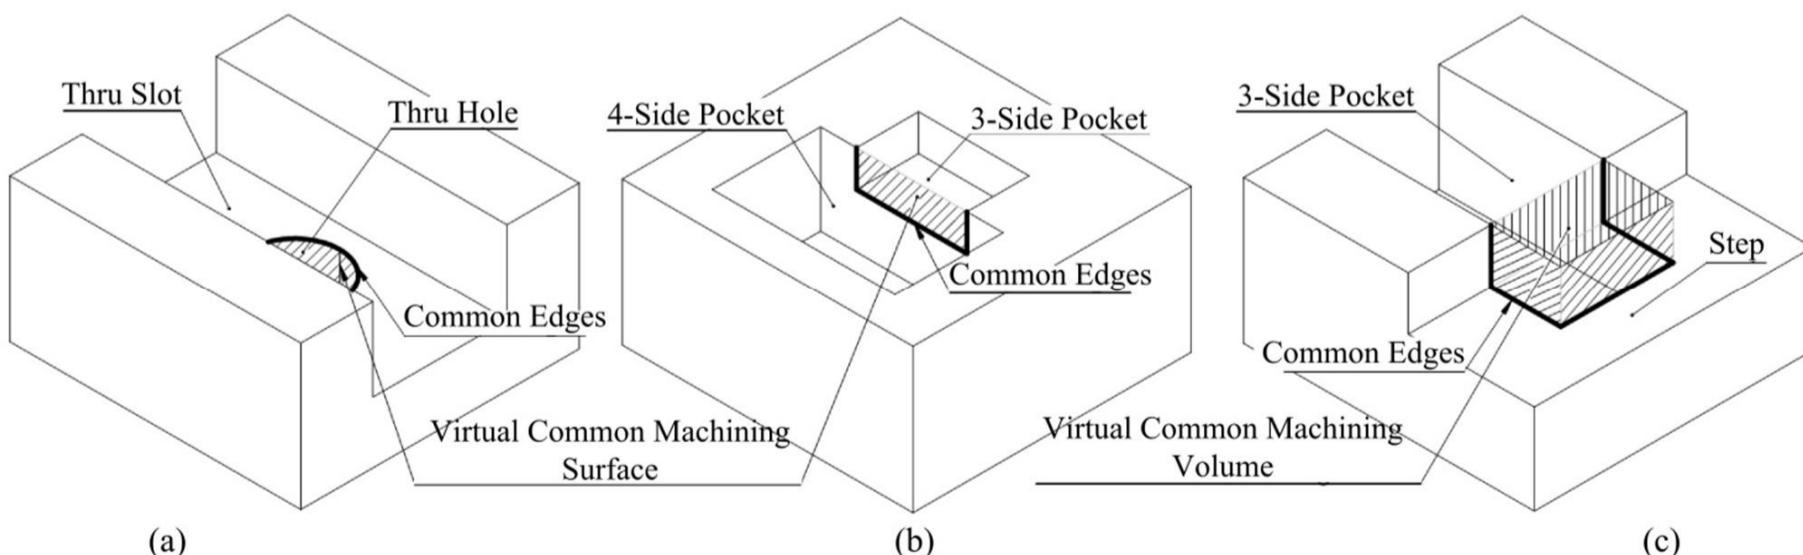


Fig. 2 Geometrical interaction (a) surface interaction between slot and hole (b) surface interaction between two pockets (c) volumetric interaction between pocket and step

شکل 2 تداخل های هندسی الف- تداخل سطحی بین شیار و سوراخ ب- تداخل سطحی بین دو پاکت ج- تداخل حجمی بین پاکت و پله

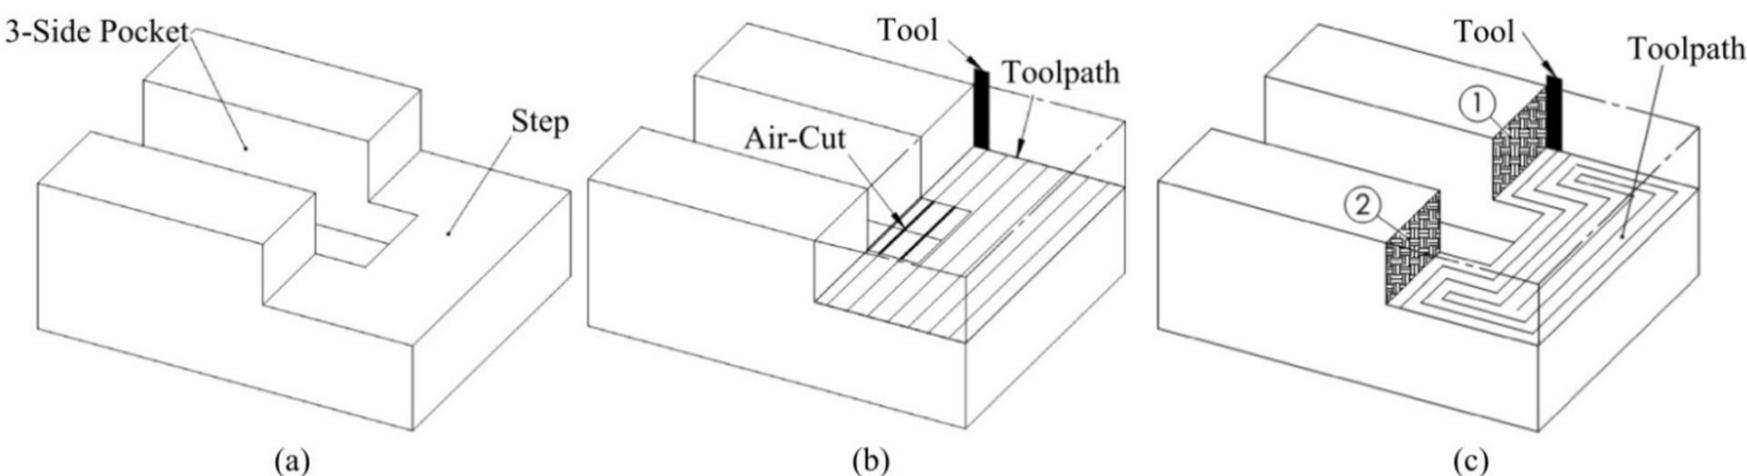


Fig. 3 Volumetric interaction (a) machined features (b) air cut (c) increase of error in alignment between surfaces 1 and 2

سطح استاندارد پله است؛ بنابراین براساس قاعده ماشینکاری هندسی 2. فیچر F_1 زودتر از فیچر F_2 ماشینکاری می‌شود. با توجه به مطالب بالا، الگوریتم پیشنهادی برای شناسایی خودکار قواعد هندسی به صورت زیر است.

1. آغاز.
2. دریافت فیچرها و اطلاعات توپولوژی آنها
3. ایجاد ماتریس FPM را با ستونی برابر با تعداد فیچرها و سطر قابل تغییر
4. شناسایی و ذخیره دو فیچر F_1 و F_2 که لبه‌های مشترک دارند.
5. اگر لبه‌های مشترک فیچرهای F_1 و F_2 در یک سطح باشند تداخل از نوع سطحی است، آن‌گاه گام برداشتن برای مرحله 7
6. اگر لبه‌های مشترک فیچرهای F_1 و F_2 در یک سطح نباشند تداخل از نوع حجمی است، آن‌گاه گام برداشتن برای مرحله 8
7. انجام مراحل 7-الف تا 7-ج (تداخل سطحی).
8. الف. پیدا کردن سطحی که همه لبه‌های مشترک را دارد. ب. پیدا کردن فیچری که سطح لبه‌های مشترک دارد و ذخیره این فیچر به عنوان فیچر. برای نمونه فرض می‌شود که F_1 فیچر پایه است.
9. ج. اضافه کردن F_1 به ستون ز در ماتریس FPM
10. انجام مراحل 8-الف تا 8-ج (تداخل حجمی)
11. الف. مقایسه تعداد سطوح تشکیل دهنده هر یک از فیچرها با تعداد سطوح کنونی فیچرها
- ب. ذخیره فیچری که تعداد سطح بیشتری نسبت به تعداد سطوح تشکیل دهنده خود دارد. برای نمونه فرض می‌شود که فیچر F_1 تعداد سطوح بیشتری دارد.
- ج. اضافه کردن F_1 به ستون ز در ماتریس FPM
9. گام برداشتن به مرحله 1، چنان‌چه فیچرهای تداخلی تمام نشده باشد
10. قرار دادن عدد صفر به سطر اول ستون‌هایی از ماتریس FPM که عددی (شماره فیچر) به آن‌ها نسبت داده نشده است.
11. تکمیل کردن باقی درایه‌های خالی ماتریس با عدد 1-
12. پایان

4-4- مغایرت بین قواعد تکنیکی و هندسی

در برخی موارد مغایرتی بین قواعد تکنیکی و هندسی قطعه‌کاری به وجود می‌آید. در شکل 5 نمونه‌ای از این نوع مغایرت نشان داده شده است.

3-4- شناسایی خودکار قواعد ماشینکاری هندسی

در این بخش الگوریتمی برای شناسایی خودکار قواعد ماشینکاری هندسی بیان شده در بخش 4-4 معرفی می‌شود. نتایج حاصل از قواعد ماشینکاری تکنیکی نیز توسط کاربر وارد برنامه می‌شود.

در شکل 4 هر دو نوع تداخل حجمی و سطحی نشان داده شده است. وجه اشتراك بین دو فیچر تداخلی هندسی در این است که آن‌ها لبه‌های مشترک دارند (خطوط پر رنگ در شکل 4). همان‌طور که گفته شد در تداخل‌های هندسی از نوع سطحی، وجه اشتراك بین فیچرها یک سطح ماشینکاری است؛ بنابراین انتظار می‌رود که همه لبه‌های مشترک این نوع تداخل، در یک سطح قرار داشته باشند. در شکل 4-الف) تداخل سطحی و لبه‌های مشترک نشان داده شده است. همه لبه‌های مشترک در سطح هاشور خورده قرار دارند. فیچری که سطح هاشور خورده را دارد همان فیچر پایه است که باید اول ماشینکاری شود. برای نمونه در شکل 4-الف) سطح هاشور خورده متعلق به فیچر F_1 است؛ بنابراین F_1 زودتر از فیچر F_2 طبق قاعده ماشینکاری هندسی 1، فیچر F_1 زودتر از فیچر F_2 ماشینکاری می‌شود.

همان‌طور که گفته شد تداخل حجمی زمانی رخ می‌دهد که دو فیچر حجم ماشینکاری را به اشتراك گذاشته باشند. پس در این حالت همه لبه‌های مشترک دو فیچر در یک صفحه قرار ندارند (شکل 4-ب)؛ بنابراین می‌توان گفت که اگر دو فیچر لبه‌های مشترک داشته باشند تداخل هندسی دارند. تداخل هندسی از نوع تداخل سطحی است اگر همه لبه‌های مشترک در یک سطح باشند در غیر این صورت تداخل هندسی از نوع حجمی است. در تداخل هندسی حجمی، فیچری اول ماشینکاری می‌شود که تعداد سطوح کنونی آن بیشتر از تعداد سطوح تشکیل دهنده باشد. برای نمونه در شکل 4-ب تعداد سطوح فیچر پله (F_1) بیشتر از تعداد

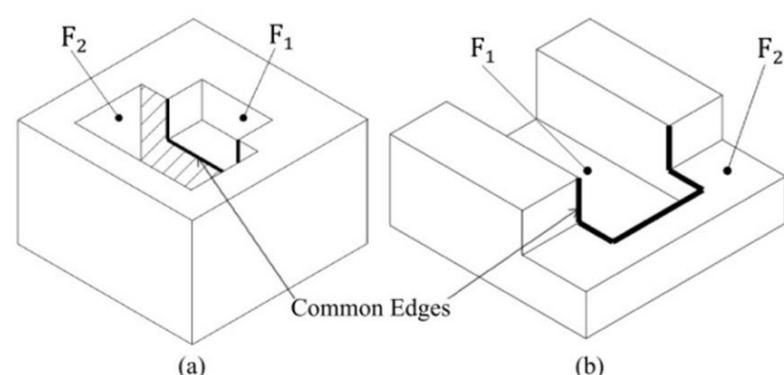


Fig. 4 The common edges in geometrical interactions (a) surface interaction (b) volumetric interaction

شکل 4 لبه‌های مشترک در تداخل‌های هندسی الف- تداخل سطحی ب- تداخل حجمی

ماشین کاری فیچرها، مشابه مسائل جایگشت است که در آن حالت هایی تعیین می شود که فیچرها بدون تکرار کنار هم قرار گرفته و در آنها قواعد ماشین کاری رعایت شده باشند.

تعیین توالی ماشین کاری فیچرها براساس روش جایگشت این گونه است که توالی ماشین کاری فیچرها مرحله به مرحله تعیین و در هر مرحله قواعد ماشین کاری اعمال می شوند. در شکل ۶- ب شیوه کار این روش برای تعیین توالی ماشین کاری پنج فیچر فرض شده، نشان داده شده است. اطلاعات تولیدی پنج فیچر در شکل ۶- الف آورده شده است. در هر مرحله، ابتدا فیچرهایی که نیاز به ماشین کاری دارند تعیین می شوند. سپس بین این فیچرها قواعد ماشین کاری تکنیکی (FPM_{TR}) اعمال می شوند تا فیچرهایی در گام بعدی مورد بررسی قرار گیرند که از نظر قواعد ماشین کاری تکنیکی، آماده ماشین کاری است. سپس بین فیچرهای آماده از نظر قواعد ماشین کاری تکنیکی، قواعد ماشین کاری هندسی (FPM_{GR}) اعمال می شود. در صورت وجود مغایرت بین قواعد ماشین کاری تکنیکی و هندسی، قواعد هندسی به طور خودکار نادیده گرفته می شوند؛ زیرا قواعد ماشین کاری هندسی بین فیچرهایی اعمال می شود که از نظر قواعد ماشین کاری تکنیکی آماده ماشین کاری هستند. درنهایت بین فیچرهایی که از نظر قواعد ماشین کاری تکنیکی و هندسی آماده ماشین کاری هستند، فیچری که بیشترین حجم ماشین کاری را دارد، در مرحله m در توالی ماشین کاری فیچرها قرار می گیرد. برای نمونه در مرحله نخست هر ۵ فیچر نیاز به ماشین کاری دارند. در گام نخست براساس ماتریس FPM_{TR} ، فیچرهای F_2 , F_3 , F_4 و F_5 آماده ماشین کاری است. پس از اعمال قواعد هندسی (مطابق ماتریس FPM_{GR}) بین این فیچرها، تنها فیچر F_2 باقی میماند؛ بنابراین فیچر F_2 در مرحله ۱ ماشین کاری می شود. سپس ماتریس های FPM به روزرسانی شده (چون فیچر F_2 ماشین کاری شده و باید این موضوع در ماتریس ها لحاظ شود) و مرحله دوم مانند مرحله اول روی فیچرهای باقیمانده اجرا می شود. در مرحله آخر توالی ماشین کاری فیچرها تعیین می شود.

در صورتی که در هر مرحله، قاعده ماشین کاری فیچر با حجم بیشتر بین فیچرها اعمال شود، فقط یک حالت برای توالی ماشین کاری به دست می آید. برای تعیین همه حالت های توالی ماشین کاری، ابتدا باید شرط اعمال حجم ماشین کاری حذف شده و در هر مرحله که پس از اعمال قواعد ماشین کاری تکنیکی و هندسی چند فیچر باقی میماند، یکی را انتخاب کرده و تا مرحله آخر پیش رفت. سپس به این مرحله بازگشته و فیچر آماده دیگر را انتخاب و دوباره تا مرحله آخر، تعیین توالی را ادامه داد. همان طور که یاد شد در این روش، در صورت وجود مغایرت بین قواعد هندسی و تکنیکی، این مغایرت به طور خودکار شناسایی و از قواعد ماشین کاری هندسی عدول می شود.

با توجه به مطالب بالا، الگوریتم تعیین توالی ماشین کاری فیچرها بر پایه روش جایگشت بدین صورت است.

۱. آغاز

۲. دریافت اطلاعات فیچرها، قواعد ماشین کاری تکنیکی، قواعد

ماشین کاری هندسی، حجم ماشین کاری فیچرها

۳. $i \leftarrow i$ (نیاز به ماشین کاری مرحله)

۴. ذخیره در X فیچرهایی که نیاز به ماشین کاری دارند

۵. اگر $X = \emptyset$ آن گاه پایان

براساس قواعد ماشین کاری تکنیکی تداخل ابزار (بخش ۱-۴)، فیچر F_1 باید زودتر از فیچر F_2 ماشین کاری شود. درحالی که براساس قاعده ماشین کاری هندسی ۱، فیچر F_2 باید زودتر از فیچر F_1 ماشین کاری شود. در این گونه موارد باید قاعده هندسی نادیده گرفته شود؛ به دلیل این که قاعده هندسی جهت خروج راحت تر براده و کاهش برش هوایی است. درحالی که رعایت نکردن قواعد ماشین کاری تکنیکی، احتمال معیوب شدن قطعه کار یا آسیب رساندن به تجهیزات را به همراه دارد.

با توجه به مطالب بالا، رعایت قواعد ماشین کاری هندسی لازم است، ولی ضروری نیست. پس باید در روش تعیین توالی ماشین کاری فیچرها این موضوع در نظر گرفته شود و تا جایی که امکان دارد قواعد ماشین کاری هندسی رعایت شود و در صورت وجود مغایرت بین قواعد هندسی و تکنیکی از رعایت قواعد ماشین کاری هندسی اجتناب شود. دلیل استفاده از ماتریس های FPM جدگانه برای نمایش قواعد ماشین کاری هندسی و تکنیکی نیز همین امر است تا بتوان در موقع لازم از قواعد ماشین کاری هندسی عدول کرد.

۴-۵- توالی ماشین کاری فیچرهای بدون تداخل

برای تعیین توالی ماشین کاری فیچرهایی که تداخل های هندسی یا تکنیکی ندارند، از قواعد ماشین کاری دیگری استفاده می شود که رعایت آنها سبب تولید محصول با کیفیت بهتر و زمان تولیدی کم می شود. یکی از قواعدی که بین فیچرهای بدون تداخل رعایت می شود این است که فیچر با حجم ماشین کاری بیشتر، زودتر ماشین کاری شود؛ زیرا حجم ماشین کاری بیشتر نیروی برشی و حرارتی بیشتری ایجاد کرده و سبب تغییر شکل بیشتر و صافی سطح پایین قطعه کار می شود [6].

قاعده دیگری که بین فیچرهای بدون تداخل در نظر گرفته می شود این است که فیچرهای دارای ابزار برش مشترک، کنار یکدیگر قرار داده می شوند تا تعداد تعویض ابزار برش کاهش یابد. در این مقاله به دلیل این که ابزار برش در نظر گرفته نشده است، این قاعده هنگام تعیین توالی ماشین کاری فیچرها در نظر گرفته نمی شود [6].

۵- تعیین توالی ماشین کاری فیچرهای بر پایه جایگشت

توالی ماشین کاری فیچرها براساس قواعد ماشین کاری تعیین می شود. هدف از این مرحله، تعیین بهینه ترین توالی ماشین کاری فیچرهاست؛ به طوری که در این توالی تمام قواعد ماشین کاری رعایت شود. تعیین توالی

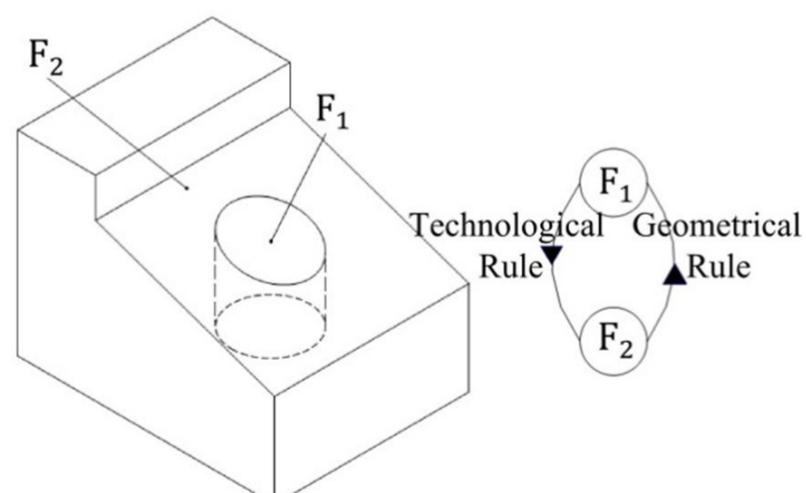


Fig. 5 An example of the conflict between the technological and geometrical rules

شکل ۵ نمونه ای از مغایرت بین قواعد ماشین کاری تکنیکی و هندسی

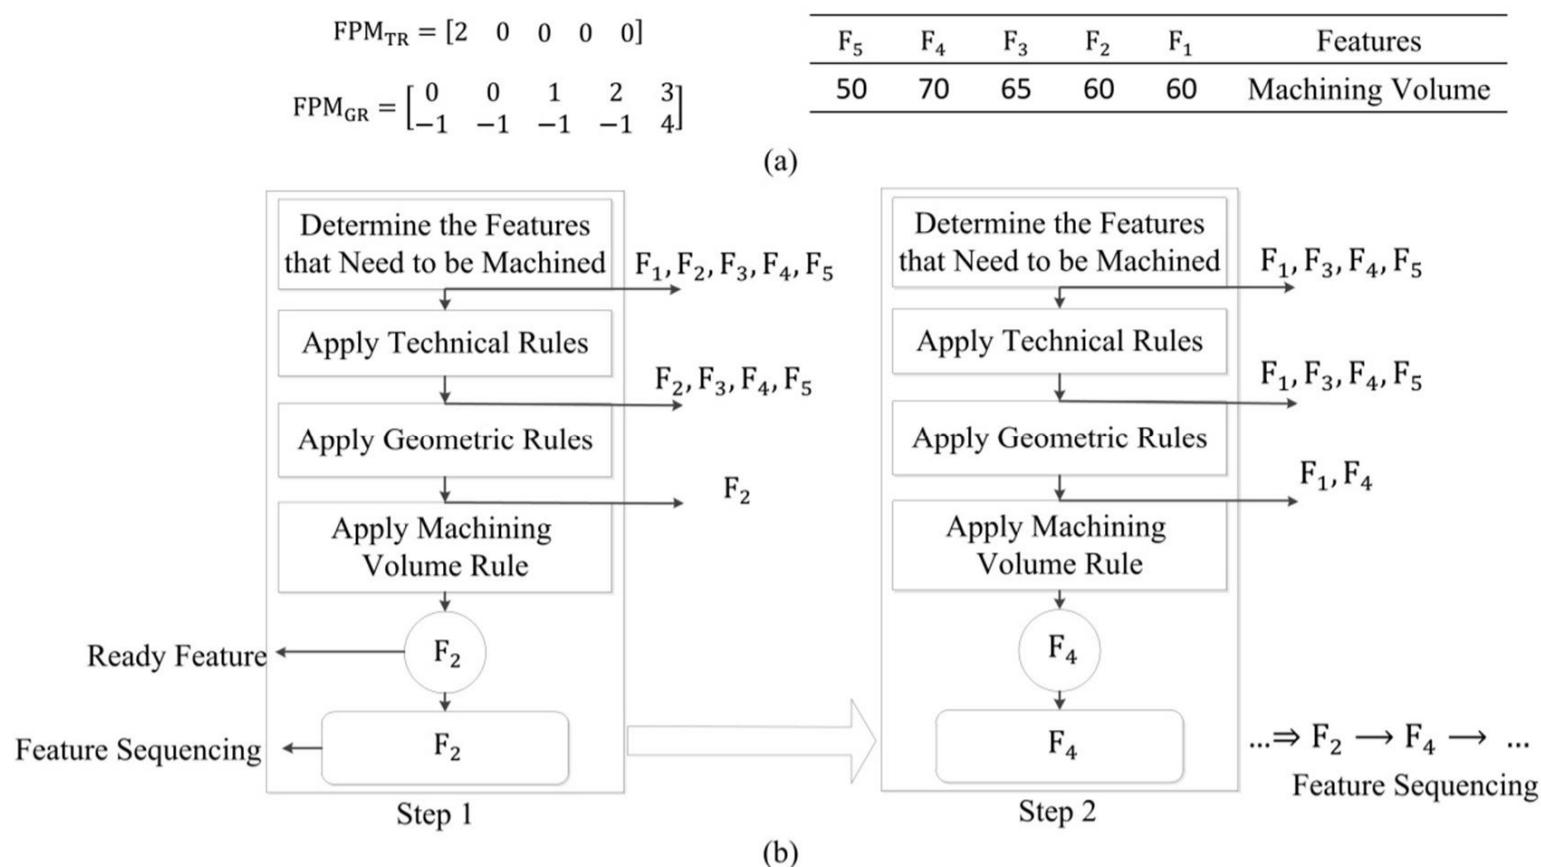


Fig.6 Determining of machining sequence (a) Manufacturing information (b) Permutation method for sequencing of machining features

شکل ۶ تعیین توالی ماشینکاری فیچرها الف- اطلاعات تولیدی فیچرها ب- تعیین توالی ماشینکاری فیچرها براساس روش جایگشت

می‌دهد، در ماتریس FPM خلاصه شده است. ماتریس FPM این قواعد در شکل 8-الف آورده شده است.

1. فیچر روتراشی \$F_{14}\$ زودتر از فیچر \$F_{17}\$ باید ماشینکاری شود،

چرا که سطح فیچر روتراشی \$F_{14}\$ سطح مرجع فیچر \$F_{17}\$ است.

2. چون قطر سوراخ بزرگ و ضخامت قطعه کار در ناحیه سوراخ کم است، پس احتمال خمشدگی هنگام سوراخ کاری وجود دارد؛ بنابراین فیچر سوراخ \$F_{13}\$ پیش از شیار \$F_3\$ ماشینکاری می‌شود.

3. جهت سهولت در طراحی قیدوبند، فیچرهای پله \$F_1, F_2\$ پس از فیچر شیار \$F_3\$ زده می‌شود تا بست فیچر شیار سبب خمشدن قطعه کار در نواحی پله نشود.

ماتریس FPM قواعد ماشینکاری هندسی در شکل 8-ب آورده شده که از الگوریتم قواعد ماشینکاری هندسی بیان شده در بخش 3-4 به دست آمده است. مغایرتی بین قواعد ماشینکاری تکنیکی و هندسی بین دو فیچر شیار سرتاسری \$F_3\$ و سوراخ سرتاسری بزرگ \$F_{13}\$ وجود دارد. براساس قاعده ماشینکاری تکنیکی 2 یادشده در بالا، فیچر \$F_{13}\$ پیش از فیچر \$F_3\$ باید ماشینکاری شود. این در حالی است که مطابق قاعده ماشینکاری هندسی 1 بیان شده در بخش 4-2، فیچر \$F_{13}\$ باید پس از فیچر \$F_3\$ ماشینکاری شود. در این هنگام باید قواعد ماشینکاری تکنیکی اعمال و از قواعد ماشینکاری هندسی عدول کرد. این مغایرت در الگوریتم پیشنهادی برای تعیین توالی ماشینکاری فیچرها، به طور خودکار شناسایی و از قواعد هندسی عدول می‌شود. شناسایی و حل مغایرت جزء ویژگی روش پیشنهادی است و بدون هیچ گونه الگوریتم جانبی انجام می‌شود.

توالی ماشینکاری فیچرها در شکل 9 آورده شده و این توالی از روش پیشنهادی حاصل شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود در این توالی، فیچر \$F_{13}\$ پیش از فیچر \$F_3\$ ماشینکاری می‌شود. به عبارت دیگر قاعده ماشینکاری تکنیکی 2 اعمال و از قاعده ماشینکاری هندسی موجود بین فیچر \$F_{13}\$ و \$F_3\$ عدول شده است.

6. اعمال قواعد ماشینکاری تکنیکی روی اعضای \$X\$ کن و ذخیره فیچرهایی از \$X\$ که طبق این قواعد آماده ماشینکاری در \$Y\$ هستند

7. اعمال قواعد ماشینکاری هندسی را اعضای \$Y\$ و ذخیره فیچرهایی از \$Y\$ که طبق این قواعد آماده ماشینکاری در \$Z\$ هستند

8. ذخیره فیچری در \$F\$ که بیشترین حجم ماشینکاری را بین اعضای \$Z\$ دارد

9. ماشینکاری \$F\$ در مرحله \$i\$

10. نمایش فیچر \$F\$ و \$i\$

11. \$i \leftarrow i + 1\$

12. گام به مرحله 4

13. پایان

از این روش می‌توان توالی ماشینکاری فیچرهای قطعات غیرمنشوری را نیز تعیین کرد، همچنین تنها حجم و قواعد ماشینکاری فیچرها مورد نیاز است؛ بنابراین در صورتی می‌توان از این روش برای تعیین توالی ماشینکاری فیچرهای استفاده کرد که بتوان فیچرهای قطعات غیرمنشوری و اطلاعات تولیدی آن را به طور خودکار شناسایی کرد.

6-آزمایش مدل

الگوریتم تعیین توالی ماشینکاری فیچرها در محیط برنامه‌نویسی پایتون اویسی سی مدل‌سازی شده است. برای آزمایش الگوریتم پیشنهادی برای تعیین توالی ماشینکاری فیچرها، از قطعه کار شکل 7 استفاده شده، همچنین شماره فیچرها نیز آورده شده است. برای این قطعه کار فرض شده است که فیچرهای روتراشی \$F_{15}, F_{16}, F_{18}\$ و \$F_{19}\$ نیازی به ماشینکاری ندارند.

این مدل، سه قاعده ماشینکاری تکنیکی زیر را دارد. نتایج حاصل از قواعد تکنیکی که توالی ماشینکاری بین فیچرهای تداخلی را نشان

قطعه‌کار در فایل خنثی قطعه‌کار موجود و قابل فراخوانی است. جهت اثبات قابلیت شناسایی آسان و خودکار قواعد هندسی بیان شده، الگوریتمی برای شناسایی خودکار آن‌ها در سامانه‌های رایانه معرفی و آزمایش شده است. مزیت دیگر قواعد بیان شده نسبت به قواعد هندسی موجود، به دست آوردن نتایج واحد از آن‌هاست. این در صورتی است که از برخی قواعد بیان شده در مقالات پیشین، می‌توان نتایج متفاوتی به دست آورد، همچنین مغایرتی بین قواعد ماشینکاری تکنیکی و هندسی معرفی شد که این مغایرت باید در روش تعیین توالی ماشینکاری فیچرها و طرح‌ریزی ستاپ‌ها در نظر گرفته شود.

روشی بر پایه جایگشت برای تعیین توالی ماشینکاری فیچرها معرفی شد که در آن قواعد ماشینکاری تکنیکی و هندسی به‌طور جداگانه و مرحله به مرحله اعمال می‌شود. این روش در حین سادگی، انعطاف‌پذیر و قابل توسعه است. در این روش مغایرت بین قواعد ماشینکاری هندسی و تکنیکی به‌طور خودکار شناسایی می‌شود، زیرا این قواعد جداگانه اعمال می‌گردد. همچنین در صورت وجود مغایرت بیان شده، به‌طور خودکار از قواعد ماشینکاری هندسی عدول می‌شود، زیرا قواعد ماشینکاری هندسی بین فیچرهایی اعمال می‌شود که از نظر قواعد ماشینکاری تکنیکی آماده ماشینکاری هستند. جهت نشان دادن قابلیت توسعه دادن روش جایگشت بیان شده، در پژوهش آتی به توسعه روش بیان شده برای طرح‌ریزی ستاپ‌ها پرداخته خواهد شد.

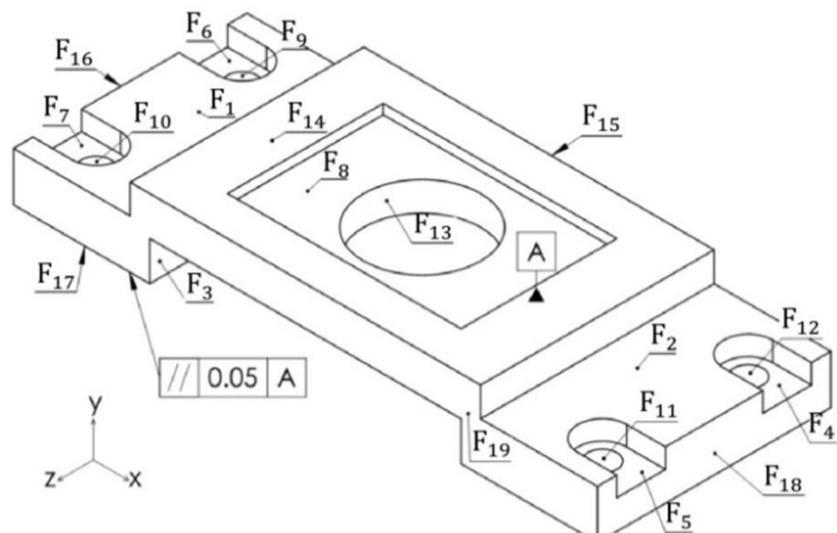


Fig. 7 A work-piece for testing the procedure

شکل 7 قطعه‌کار آزمایش شده

7- نتیجه‌گیری

تعیین توالی ماشینکاری فیچرها یکی از وظایف نخستین سامانه‌های طرح‌ریزی فرایند است که براساس قواعد ماشینکاری و بهینه‌بودن تعیین قواعد ماشینکاری به دو دسته تکنیکی و هندسی تقسیم می‌شوند که در این مقاله قواعد ماشینکاری هندسی مورد مطالعه قرار گرفت و دو قاعده جدید برای تداخل‌های هندسی بیان شد. این قواعد جدید براساس ویژگی توپولوژی فیچرهای تداخلی بیان شده‌اند؛ به همین دلیل به راحتی می‌توان آن‌ها را خودکار شناسایی کرد، زیرا تمام اطلاعات توپولوژی

Features ID	F ₁	F ₂	F ₃	F ₄	F ₅	F ₆	F ₇	F ₈	F ₉	F ₁₀	F ₁₁	F ₁₂	F ₁₃	F ₁₄	F ₁₅	F ₁₆	F ₁₇	F ₁₈	F ₁₉
FPM _{TR}	[3	3	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0

Features ID	F ₁	F ₂	F ₃	F ₄	F ₅	F ₆	F ₇	F ₈	F ₉	F ₁₀	F ₁₁	F ₁₂	F ₁₃	F ₁₄	F ₁₅	F ₁₆	F ₁₇	F ₁₈	F ₁₉
FPM _{GR}	[14	14	15	2	2	1	1	14	6	7	5	4	3	0	0	0	0	0	0

Fig.8 Feature precedence matrices (a) technological rules (b) geometrical rules

شکل 8 ماتریس قواعد ماشینکاری الف - قواعد ماشینکاری تکنیکی ب - قواعد ماشینکاری هندسی

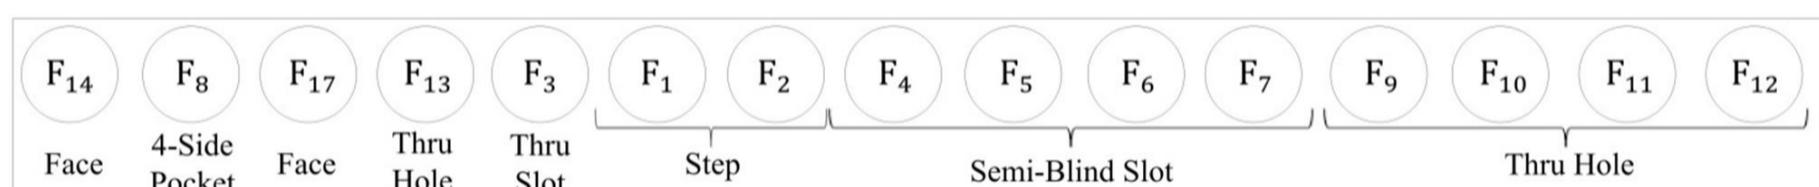


Fig.9 Sequence of machining the features on the basis of the permutation-based procedure

شکل 9 تعیین توالی ماشینکاری فیچرها بر پایه روش جایگشت

International Journal of Production Research, Vol. 39, No. 10, pp. 2077-2103, 2001.

- [6] L. Wang, N. Cai, H. Y. Feng, Z. Liu, Enriched machining feature-based reasoning for generic machining process sequencing, *International Journal of Production Research*, Vol. 44, No. 8, pp. 1479-1501, 2006.
- [7] J.-S. Hwang, W. A. Miller, Hybrid blackboard model for feature interactions in process planning, *Computers & Industrial Engineering*, Vol. 29, No. 1-4, pp. 613-617, 1995.
- [8] J.-S. Hwang, W. Miller, Using mixed-type reasoning in computer-aided process planning for feature interactions, *Journal of Intelligent Manufacturing*, Vol. 8, No. 4, pp. 297-306, 1997. English
- [9] M. Deja, M. Siemiatkowski, Feature-based generation of machining process plans for optimised parts manufacture, *Journal of Intelligent Manufacturing*, Vol. 24, No. 4, pp. 831-846, 2013. English

8- مراجع

- [1] N. Xu, S. H. Huang, Y. K. Rong, Automatic setup planning: current state-of-the-art and future perspective, *International Journal of Manufacturing Technology and Management*, Vol. 11, No. 2, pp. 193-208, 2007.
- [2] I. T. Kim, H. W. Suh, Optimal operation grouping and sequencing technique for multistage machining systems, *International Journal of Production Research*, Vol. 36, No. 8, pp. 2061-2081, 1998.
- [3] D. N. Sormaz, B. Khoshnevis, Modeling of manufacturing feature interactions for automated process planning, *Journal of Manufacturing Systems*, Vol. 19, No. 1, pp. 28-45, 2000.
- [4] Z. Liu, L. Wang, Sequencing of interacting prismatic machining features for process planning, *Computers in Industry*, Vol. 58, No. 4, pp. 295-303, 2007.
- [5] Y. S. Kim, E. Wang, H. M. Rho, Geometry-based machining precedence reasoning for feature-based process planning,

- operations sequence in CAPP using an ant colony algorithm, *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, Vol. 29, No. 1-2, pp. 159-164, 2006. English
- [17] R. S. Joshi, N. kumar, A. Sharma, Setup Planning and Operation Sequencing Using Neural Network and Genetic Algorithm, *Information Technology: New Generations, 2008. ITNG 2008. Fifth International Conference on*, [2008, 2008].
- [18] B. Babic, N. Nesić, Z. Miljković, A review of automated feature recognition with rule-based pattern recognition, *Computers in Industry*, Vol. 59, No. 4, pp. 321-337, 2008.
- [19] H. Parvaz, M. J. Nategh, A Multi-TAD Framework for Recognizing Machining Features Using Hint Based Recognition Algorithm, *Advanced Materials Research*, Vol. 445, pp. 905-910, 2012.
- [20] S. Joshi, T.-C. Chang, Graph-based heuristics for recognition of machined features from a 3D solid model, *Computer-Aided Design*, Vol. 20, No. 2, pp. 58-66, 1988.
- [21] A. C. Lin, S.-Y. Lin, D. Diganta, W. F. Lu, An integrated approach to determining the sequence of machining operations for prismatic parts with interacting features, *Journal of Materials Processing Technology*, Vol. 73, No. 1–3, pp. 234-250, 1998.
- [22] Y. F. Zhang, A. Y. C. Nee, S. K. Ong, A hybrid approach for set-up planning, *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, Vol. 10, No. 3, pp. 183-190, 1995. English
- [10] D. Sreeramulu, S. K. Singh, C. S. P. Rao, Generation of optimum sequence of operations using ant colony algorithm, *International Journal of Advanced Operations Management*, Vol. 4, No. 4, pp. 253-271, 2012.
- [11] L. Liu, L. H. Qiao, Operation sequencing using genetic algorithm, *Applied Mechanics and Materials*, Vol. 163, pp. 57-61, 2012.
- [12] J. M. Usher, R. O. Bowden, The application of genetic algorithms to operation sequencing for use in computer-aided process planning, *Computers & Industrial Engineering*, Vol. 30, No. 4, pp. 999-1013, 1996.
- [13] L. Qiao, X. Y. Wang, S. C. Wang, A GA-based approach to machining operation sequencing for prismatic parts, *International Journal of Production Research*, Vol. 38, No. 14, pp. 3283-3303, 2000.
- [14] C. KUMAR, S. DEB, GENERATION OF OPTIMAL SEQUENCE OF MACHINING OPERATIONS IN SETUP PLANNING BY GENETIC ALGORITHMS, *Journal of Advanced Manufacturing Systems*, Vol. 11, No. 01, pp. 67-80, 2012.
- [15] T. N. Wong, L. C. F. Chan, H. C. W. Lau, Machining process sequencing with fuzzy expert system and genetic algorithms, *Engineering with Computers*, Vol. 19, No. 2-3, pp. 191-202, 2003. English
- [16] A. Gopala Krishna, K. Mallikarjuna Rao, Optimisation of