

اندازه‌گیری میزان صافی سطح زبر با استفاده از حسگر خازنی

حسین امیرآبادی^{۱*}، محسن شاکری^۲، اسمو هوریچی^۳

۱- دانشجوی دکترای دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

۲- دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

۳- استاد مهندسی مکانیک، آزمایشگاه ماشین‌کاری دقیق، دانشگاه صنعتی توبیوهاشی، آیچی - ژاپن

*بابل، صندوق پستی ۴۸۴

amirabadi@nit.ac.ir

(دریافت مقاله: اردیبهشت ۱۳۸۶، پذیرش مقاله: اردیبهشت ۱۳۸۷)

چکیده- توپوگرافی و اندازه‌گیری صافی سطح زبر با استفاده از اندازه‌گیری لیزر ایترفرومتری میکروسکوپ زیگو^۱ ناممکن است. بهدلیل دقت بالا و همچنین مدت زمان کوتاه اندازه‌گیری، استفاده از روش خازنی برای اندازه‌گیری توپوگرافی و صافی سطح زبر از جنس کوارتز پیشنهاد می‌شود. با استفاده از این روش می‌توان نقشه خطای را برای فرایندهای اصلاح خطای شکل، مانند پولیش کاری با کترل کامپیوتری (CCP) پرداخت با ذرات ساینده مغناطیسی (MRF)، روش جت سیال ساینده و اصلاح بهروش یونی، ایجاد کرد. در این تحقیق توپوگرافی خطای شکل سطح زبر به کمک حسگر خازنی اندازه‌گیری و قطعه موردنظر با استفاده از روش غبار سیال ساینده اصلاح خطای شد و ایده اصلاح خطای شکل سطح زبر به واقعیت پیوست. مشخص شد که در میان روش‌های اندازه‌گیری میانگین - مساحت، روش اندازه‌گیری خازنی، توانایی اندازه‌گیری و تحقق ایده اصلاح خطای شکل، سطح زبر را دارد. اندازه‌گیری صافی سطح قطعه‌ای که زبری R آن در حدود صافی سطح قطعه است یکی از ویژگی‌های منحصر به‌فرد روش ارائه شده است.

کلید واژگان: متrolوژی سطح، اندازه‌گیری خازنی، اصلاح خطای شکل، ماشین‌کاری دقیق.

یک از این رژیم‌های با طول موج مختلف باعث تأثیرات متفاوتی در عملکرد قطعات می‌شود و گاهی لازم است آنها را به روش‌های مختلف ماشین‌کاری، اصلاح و برطرف کنیم. به عنوان مثال در تولید قطعات اپتیکی فرایندهایی مانند ماشین‌کاری با الماس تک لبه، سنگزنانی و لپن کاری برای ایجاد شکل موردنظر، فرایند پولیش کاری برای زدودن نقطه اثر لبه برنده ابزار (زبری

۱- مقدمه

با وجود پیشرفتهای ماشین‌کاری فوق دقیق، هنوز به دست آوردن دقت شکل چندنانومتری در سنگزنانی مواد ترد مشکل است. سطح واقعی قطعه تمام شده، پستی و بلندی‌هایی با طول موج‌های مختلف دارد. هر

1. Zygomatic

اندازه‌گیری موجود، توپوگرافی سطح زبر توسط این روشها اندازه‌گیری و با نتایج حاصل از روش پیشنهادی مقایسه شده است.

۲- روش‌های اندازه‌گیری توپوگرافی سطح زبر

برای مشخص کردن توپوگرافی سطح و ایجاد نقشه خطای می‌توان از روش‌های اندازه‌گیری متفاوتی استفاده کرد. هر چند سطح حاصل فقط تقریبی دیجیتالی از سطح واقعی است؛ اما با وجود این، از نتایج حاصل از روش‌های مختلف اندازه‌گیری می‌توان در فرایندهای اصلاح شکل^۷ ذکر شده استفاده کرد.

روش سطح (مانند روش خازنی که میانگین سطح زبر حسگر را اندازه می‌گیرد) و روش پروفیل (مانند روش سوزنی نشان داده شده در شکل ۱ که در آن توپوگرافی سطح با کنار هم قرار دادن پروفیل‌های موازی اسکن شده نمایش داده می‌شود)، دو روش اصلی در اندازه‌گیری پروفیل سطح است.

در این تحقیق اندازه‌گیری سوزنی یکی از روش‌هایی است که برای اندازه‌گیری پروفیل‌های سطح به کار برده شده. در این روش، سوزن نسبت به یک سطح مرجع ساخته شده حرکت داده شده و پروفیل کلی (شامل زبری و موج سطح) ترسیم می‌شود [۱۰، ۹]. از آنجاکه هدف اندازه‌گیری و اصلاح خطای شکل (رژیم‌های با طول موج بلندتر) یک سطح زبر است لذا همواره باید در تمامی روش‌های پروفیل به کار گرفته شده، زبری سطح را در پروفیل‌های اندازه‌گیری شده فیلتر (جداسازی) کرده تا فقط پروفیل خطای شکل (موج سطح) به دست آید.

6. Topography
7. Figure Correction

سطح) مورد استفاده قرار می‌گیرد. با تمامی تمہیدات به کار گرفته شده، به دلیل ماهیت فرایند و منابع خطای مختلف در فرایند ماشین کاری، سطح مهندسی تمام شده، انواع عیوب زبری، موجی بودن و خطای شکل (رژیم‌های با طول موج مختلف) را دارد. به منظور تولید قطعات دقیق، این عیوب را باید اندازه‌گیری و به کمک روش‌های موجود برطرف کرد یا به حداقل مقدار ممکن رسانید.

بررسیها نشان می‌دهد که در قطعه کار تمام شده و قطعه کار نیمه تمام (روش پیشنهادی توسط این گروه) به منظور حذف رژیم‌های با طول موج بلندتر سطح (مانند موج سطح و خطای شکل)، می‌توان از روش‌های مختلف ماشین کاری موضعی مانند پولیش کاری با پولیش کننده‌های کوچک [۱] تا [۳]، ماشین کاری توسط انتشار امواج الاستیک^۱ (EEM) [۴]، ماشین کاری توسط اشعه یونی^۲ (IBM) [۶، ۵]، ماشین کاری با بخار شیمیایی به کمک پلاسما^۳ (PCVM)^۷، پرداخت به کمک ذرات معناطیسی^۴ (MRF) و غیره بهره برد [۸].

در تمامی روش‌های یاد شده، قبل از عملیات اصلاح شکل باید با اندازه‌گیری سطح قطعه، نقشه خطای شکل^۰ محاسبه و ایجاد شود. در این میان دقت و سرعت روش اندازه‌گیری تأثیر مستقیم در دقت و بهبود راندمان فرایندهای یاد شده فوق دارد.

در ادامه و در بخش بعدی به دلیل عدم امکان اندازه‌گیری توپوگرافی سطح زبر به روش لیزر اینترفرومتری، ضمن معرفی و توضیح روش‌های

1. EEM= Elastic Emission Machining


2. IBM= Ion Beam Machining

3. PCVM= Plasma Chemical Vaporization Machining

4. MRF= Magnetorheological Finishing

5. Error Map


حاصل، بایستی به اندازه شعاع به سمت پایین جابه‌جا شود، تا سطح پوش به دست آید. مانند سیستم متوسط^۰، سطح متوسط با انتقال به سمت پایین سطح پوش به دست می‌آید. در این حالت مواد بالای خط میانگین سطح با حجم فضای خالی پایین خط میانگین سطح برابر است [۱۰]. سطح پوش، تقریبی از سطح اصلی اسکن شده است و دقت این تقریب به شعاع کره غلتان بستگی دارد. لازم است ذکر شود که تقریب به شعاع کره غلتان بستگی دارد که به دلیل پیچیدگی تعریف ریاضی سطح پوش، این سطح همواره به صورت عددی تعریف و ذخیره‌سازی می‌شود.

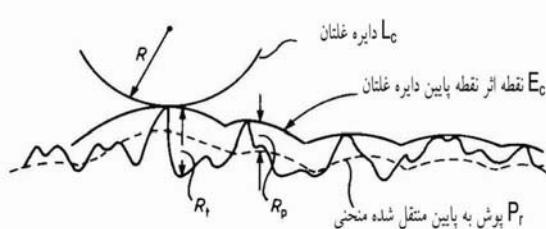

شکل ۲ اصول اندازه‌گیری با استفاده از روش منحنی پوش [۱۲]

اندازه‌گیری سطح ایزوتربیک (مانند سطوح ایجاد شده در ماشین کاری) به روش جرقه الکتریکی، پاشش ساقمه و همچنین سطوح حاصل از ماشین کاری مواد ترد) با استفاده از تجهیزات سوزنی زمان بر بوده و در عمل نمی‌توان تمامی پارامترهای سطح را به این روش اندازه‌گیری کرد [۱۱].

روش دیگر اندازه‌گیری، روش لیزری است. در این روش در ابتدا بافت سطح به صورت پروفیل‌های موازی اندازه‌گیری شده و در نهایت با انتخاب فیلتری مناسب، پارامترهای مختلف از یکدیگر تفکیک می‌شود. روش‌های جداسازی (فیلتر) مختلفی وجود دارد که در این میان می‌توان به روش RC^2 و روش گوس - که یکی از

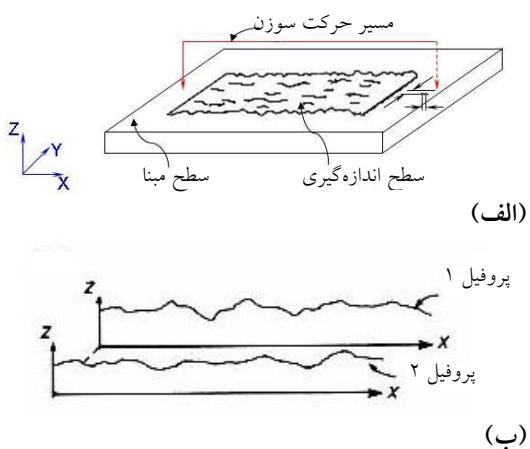

شکل ۱ (الف) سطح مبنا برای اندازه‌گیری سطح با زبری
بالا (ب) استفاده از پروفیل سطح جهت نمایش
توپوگرافی سطح [۱۲]

روشهای گوناگونی برای جداسازی و فیلتر کردن زبری و موج سطح وجود دارد. به عنوان مثال، روش پوش منحنی^۱ نمونه‌ای از کاربرد فیلترهای مرغولوژیکی است. در روش پوش منحنی، فرض می‌شود که دایره‌ای فرضی (سر سوزن) بر روی نقاط برجسته^۲ سطح بغلتد. در این روش خط مرجع محل پایین‌ترین نقاط دایره است (شکل ۲). یکی از مزایای این روش آن است که با انتخاب مناسب شعاع دایره (سوزن) می‌توان زبری و موج سطح را از یکدیگر جدا کرد. به بیان دیگر شعاع دایره در این سیستم معادل طول اندازه‌گیری^۳ در روش خط میانگین^۴ است. در این روش، منحنی حاصل را به اندازه شعاع دایره به پایین جابه‌جا می‌کنیم تا منحنی پوش به دست آید. چگونگی ایجاد منحنی پوش برای پروفیل فرضی در شکل ۲ نشان داده شده است. منحنی پوش سطوح سه‌بعدی، شکل توسعه‌یافته منحنی پوش برای سطوح دو‌بعدی است. بدین معنا که سطح

1. Envelope System
2. Crest
3. Sampling Length
4. Mean Line

حسگرهای بزرگ داشته و از آنها می‌توان در تشخیص ویژگی‌های^۱ کوچک بر روی قطعه کار استفاده کرد. در این روش خطاهای سیستماتیک کوچکی که باعث خطای غیرخطی می‌شود وجود خواهد داشت اما این خطابهای سیستم‌های استاندارد کمتر از ۰/۱ درصد کل محدوده^۲ است [۱۵].

یکی از دیگر مزایای روش ارائه شده آن است که غیرتماسی بوده و لذا تغییر شکل قطعه کار یا سایش ابزار و آثار برخورد در آن وجود ندارد. از سوی دیگر از آنجاکه سیستم غیرتماسی است، زمان تنظیم تا حد زیادی کاهش می‌یابد.

تا کنون کارهای تحقیقاتی زیادی در زمینه اصلاح خطای شکل صورت گرفته است. در این تحقیقات نقشه خطای قطعه پولیش شده با استفاده از ماشین اندازه‌گیری لیزری زیگو، اندازه‌گیری و به یکی از روش‌های موجود، خطای شکل آنها اصلاح می‌شد [۱] تا [۵]. در تحقیق حاضر، ایده اصلاح خطاب قبل از پولیش کاری و بر روی سطح زیر مطرح و اجرا شد. (این کار باعث افزایش راندمان ماشین کاری و بهبود کیفیت شکل قطعه خواهد شد). از آنجاکه در اصلاح خطای شکل سطح زیر دیگر نمی‌توان از ماشین اندازه‌گیری لیزری زیگو برای جهت نقشه خط استفاده کرد، روش خازنی برای اولین بار برای این کار پیشنهاد می‌شود و همان‌طور که در تصویرها نشان داده شده با انجام تغییرات کلی بر روی سیستم کنترل ماشین اندازه‌گیری لیزری موجود (مانند سیستم کنترل، افزودن کنسول پرروب خازنی، کالیبره کردن سیستم تحت نظرات مستقیم کارشناسان شرکت ADE ژاپن)، این روش با سایر روشها مقایسه شد. در بخش بعدی اصول و نحوه اندازه‌گیری روش خازنی ارائه شده است.

4. Feature
5. Full Range


معمول‌ترین و قدیمی‌ترین روش‌های جداسازی است که در تجهیزات اندازه‌گیری مورد استفاده قرار می‌گیرد - اشاره کرد. تجربه نشان می‌دهد که زمان طولانی اندازه‌گیری، پردازش حجم زیادی از اطلاعات و تعداد زیاد نقاط، برخی از محدودیت‌های این روشها است [۱۲]. محدودیت‌های اشاره شده در روش‌های اندازه‌گیری پروفیل سطح (سرعت پایین اندازه‌گیری و حجم بالای از داده مورد پردازش) باعث شده که از روش‌های اندازه‌گیری میانگین سطح - مانند روش خازنی، روش پخش نور و انعکاس مافوق صوت - برای اندازه‌گیری سطح استفاده شود. در این روشها، به‌ازای خواص آماری زیر سطح پرrob، تنها یک پارامتر ارائه می‌شود. در ادامه و برای اولین بار روش خازنی، به‌دلیل سرعت و دقت بالا برای اندازه‌گیری توپوگرافی و ایجاد نقشه خطاب سطح زیر معرفی می‌شود. از میان تحقیقات انجام شده در زمینه اندازه‌گیری خازنی می‌توان به تحقیقات بکر^۳ و همکاران در شرکت وستینگهاوس اشاره کرد که از این روش برای اندازه‌گیری زیر سطح حاصل از روش‌های ماشین کاری مرسوم و غیرمرسوم استفاده کردند. آنها از صفحه‌ای انعطاف‌پذیر به عنوان الکترود مرجع استفاده کرده و بدین‌وسیله زیری سطح را اندازه‌گیری کردند [۱۳].

تفکیک‌پذیری جانبی^۴ کم در پرrob‌های خازنی باعث شده که این روش به تحلیل ویژگی‌هایی از سطح با دوره تغییرات طولانی مانند صافی سطح^۵ محدود شود [۹]. این حسگرهای خازنی، ضمن داشتن قابلیت اعتماد بالا، نسبتاً ارزان بوده و سرعت اندازه‌گیری بالایی دارند [۱۰، ۱۴]. از آنجاکه در این روش میانگین سطح زیر حسگر اندازه‌گیری می‌شود لذا حسگرهای کوچک، تفکیک‌پذیری جایه‌جایی بیشتری نسبت به

1. Becker
2. Lateral Resolution
3. Flatness

$$Z = t_0 + z(x, y) \quad (4)$$

ساختار پروب خازنی در شکل ۴ نشان داده شده است. همان‌طور که دیده می‌شود Z_m صفحه‌ای خازنی است که بینگر موقعیت مؤثر سطحی از قطعه‌کار است که روبروی حسگر خازنی قرار گرفته.

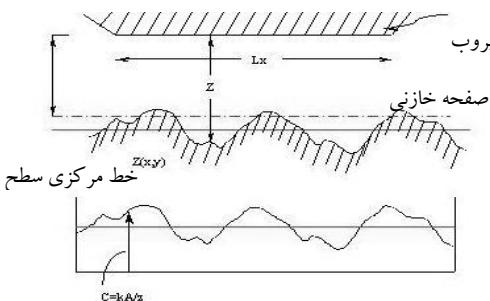

شکل ۴ اصول اندازه‌گیری سطح به روش خازنی [۱۴]

لذا برای سطح ناشناخته می‌توان نوشت:

$$C = K \int_{t_0}^{L_y} \int_{t_0}^{L_x} d_x d_y \quad (5)$$

برای حسگر داده شده مقدار ثابتی است.

از آنجاکه ظرفیت خازنی با عکس زیری متناسب است، پیک‌های بزرگ معمولاً به فرورفتگی‌ها مربوط می‌شوند.

$$Z_m = R_c + t_0 \quad (6)$$

در ادامه، توپوگرافی سطح و عدم صافی سطح جسم زیر ایزوتropیک کوارتزی با روش خازنی اندازه‌گیری و نتایج حاصل با سایر روش‌ها (روش لیزری و سوزنی) مقایسه شده است.

۳- نتایج و آزمایشها

تحقیقات در زمینه ماشین‌کاری مواد ترد میین این واقعیت است که اگر عمق باربرداری از مقدار بحرانی بیشتر شود، پدیده نفوذ و گسترش ترک عامل باربرداری شده و لذا کترلی بر روی پلیسه‌ها وجود نداشته و سطحی زیر (سطح ایزوتropیک) حاصل

۱-۲- اصول اندازه‌گیری با پروب خازنی

حسگر خازنی مشکل از الکترود و حلقه محافظ است که در درون بدن متصل به زمین حسگر قرار می‌گیرد. شکل ۳ ساختمان حسگر تجاری مورد استفاده در کاربردهای دقیق را نشان می‌دهد. ساختمان این حسگرها شبیه ساختمان خازن معمولی است که از صفحه هادی دارای اختلاف پتانسیل و یک دی‌الکتریک بین پروب و سطح تشکیل شده است. معادله ۱ ارتباط بین پارامترها را نشان می‌دهد [۱۵، ۱۶].



شکل ۳ پروب خازنی مورد استفاده در اندازه‌گیری
(ساخت شرکت ژاپنی ADE Micro Sense)

$$C = KA / Z \quad (1)$$

ظرفیت خازنی C متناسب با ثابت دی‌الکتریک K و سطح حسگر پروب A و عکس فاصله پروب تا سطح یعنی Z است. فاصله بین پروب تا سطح پارامتری است که اندازه‌گیری می‌شود. برای المان کوچکی از سطح پروب رابطه زیر برقرار است.

$$\delta C \propto \frac{\delta x \delta y}{Z} \quad (2)$$

با انتگرال‌گیری بر روی سطح کل پروب نتیجه می‌شود:

$$C = K \int_{\cdot}^{\cdot} \int_{\cdot}^{L_y} \int_{\cdot}^{L_x} \frac{d_x d_y}{Z} \quad (3)$$

یا $Z_m = C = KA / Z_m$ که Z_m جایگزین مقدار متوسط Z بر روی سطح A شده است. با فرض اینکه معادله سطح $Z(x, y)$ باشد، داریم:

از آنجاکه ولتاژ خروجی پروب به زبری حساس است، تجهیزات اندازه‌گیری خازنی توسط نمونه کوارتز واقعی که گزارش زبری آن در جدول ۱ آمده، کالیبره شد. پس از کالیبره کردن کنسول (Micro sense 3401HR)، سطح قطعه کار اسکن شد.

جدول ۱ نتایج اندازه‌گیری زبری سطح توسط میکروسکوپ لیزری هم‌کانون (ساخت شرکت Mitaka) بر اساس استاندارد JIS B 0601:2001

μm	حداکثر ارتفاع زبری (R_t)	μm	فیلتر میان فصل مشترک زبری و اعوجاج (λ_c)
$2/98633 \mu m$	انحراف متوسط حسابی پروفیل ارزیابی شده (R_a)	$0/8 \mu m$	طول نمونه‌برداری (l)
$2/98633 \mu m$	انحراف ریشه میانگین مربعی پروفیل ارزیابی شده (I_{req})	$2/2 \mu m$	طول ارزیابی (l_n)
$1/02027 \mu m$	کجی پروفیل زبری (R_{sk})	$2/98633 \mu m$	حداکثر ارتفاع قله پروفیل زبری (R_p)
$7/87497 \mu m$	تیزی پروفیل زبری (R_{ku})	$2/98633 \mu m$	حداکثر عمق دره پروفیل زبری (R_y)
$2/98633 \mu m$	طول متوسط المانهای پروفیل (R_{sm})	$2/98633 \mu m$	حداکثر ارتفاع پروفیل زبری (R_z)
$0/0319063 \mu m$	نسبت مادی پروفیل ($R_{mr(c)}$)	$2/98633 \mu m$	ارتفاع متوسط المانهای پروفیل زبری (R_c)

خواهد شد. در اندازه‌گیری صافی سطح زبر مذکور و تهیه نقشه خطابه‌روش پروفیل سطح، لازم است ضمن در نظر گرفتن سطح مرجع بین مسیرها، هر یک از مسیرهای طولی اسکن شده به مسیر اسکن شده قبلی مرتبط شود. بدین‌منظور و برای آماده‌سازی قطعه کار و تحقق شرایط اندازه‌گیری ذکر شده، نمونه‌ای کوارتز پولیش شده‌ای به ضخامت $2 mm$ توسط غبار سیال ساینده، ماشین کاری و حفره موردنظر ایجاد شد. در این حالت می‌توان سطح پولیش باقیمانده در اطراف حفره را به عنوان مرجع سطح زبر ایجاد شده (مانند شکل ۱) در نظر گرفت.

شکل ۵ ماشین اندازه‌گیری خازنی توسعه یافته و نمایی نزدیک از پروب خازنی را نشان می‌دهد. این ماشین، اساساً نوعی میکروسکوپ لیزری هم کانونی^۱ است که بر روی آن تغییراتی برای اندازه‌گیری خازنی ایجاد شده است. همان‌طور که دیده می‌شود، پروب خازنی K2102/2036K به جای یکی از عدسی‌های شیئی، عمود بر سطح نمونه نصب شده و ماشین برای حرکاتهای لازم برای اندازه‌گیری برنامه‌نویسی شده است. تفکیک‌پذیری پروب نصب شده بر روی ماشین برابر $0/25 nm$ بوده و خطای غیرخطی آن حداکثر تا $4/0$ درصد مقدار تفکیک‌پذیری است.




شکل ۵ نصب پروب خازنی به جای عدسی شیئی میکروسکوپ اندازه‌گیری غیرتماسی لیزری

1. Co-Focal

۲. ساخت شرکت ADE micro sense

پس از ذخیره‌سازی مقادیر خوانده شده، داده‌ها توسط برنامه C++ نوشته پردازش و با پردازش خطی به روش حداقل مربعات، خطای مربوط به شیب قطعه کار بر طرف و توپوگرافی سطح ایجاد شد.

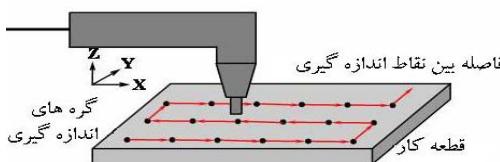

شکل ۶ نحوه اندازه گیری و مسیر حرکت پرورب خازنی

به منظور بررسی صحت و دقیقیت روش اندازه گیری خازنی، سطح قطعه کار آماده‌سازی شده با روش لیزری توسط ماشین اندازه گیری لیزری نیزی نشان داده شده در شکل ۵ (Mitaka NH-3NT) با خطوطی با گام $50 \mu\text{m}$ از یکدیگر نیز اسکن و اندازه گیری شد. در این روش، با انتخاب فیلتر مناسب توپوگرافی لازم از سطح مذکور حاصل شد.

علاوه بر روش‌های ذکر شده، سطح با روش سوزنی (سوزن شماره ۵ با قطر $1/6 \text{ mm}$) نیز اسکن شده در شکل ۷ اندازه گیری و به کمک کارت جمع‌آوری داده، پستی و بلندی سطح اسکن شده در کامپیوتر ذخیره‌سازی شد.

در ادامه و در بخش بعدی ضمن ارائه نتایج حاصل از هر یک از روش‌های ذکر شده، به بحث و مقایسه نتایج می‌پردازیم.




شکل ۷ دستگاه اندازه گیری سوزنی به کار گرفته شده

برای اطمینان از دقیقیت و صحیح نتایج اندازه گیری، تمامی نکات مختلف قید شده توسط شرکت سازنده تجهیزات اندازه گیری خازنی رعایت شد. در این راستا و به منظور تشکیل میدان الکتریکی یکنواخت بین پرورب و نمونه کوارتز و همچنین کاهش تأثیر اغتشاشات، قطعه کار و میز اتصال زمین شده است.


از آنجاکه هر گونه آلودگی بر روی سطح حسگر، هندسه الکتریکی حسگر را تغییر داده و اندازه گیری را تحت تأثیر قرار می‌دهند، تمیزی پرورب و قطعه کار حائز اهمیت بسیار است. دما که مهمترین عامل خارجی محسوب می‌شود، همواره باید کنترل شده و همچنین خطای ناشی از تغییرات دما جبران شود. به این منظور و برای ثبت حرارتی و کاهش خطاهای ناشی از تغییرات دما، یک سیکل گرم شدن در شروع راه اندازی برای سیستم در نظر گرفته شد [۱۵].

برای بررسی خطاهای حرارتی و بررسی میزان پایداری سیستم، خروجی پرورب در محدوده نقاط پولیش شده اندازه گیری شد. نتایج حاصل نشان می‌دهند که اثرات دما باعث خطایی به اندازه $(\mu\text{sec}/0.0001)$ شده که این مقدار در اندازه گیری‌های مربوط به خطاهای حرارتی ملحوظ شد. همچنین بر اساس مستندات شرکت ADE، سطح اندازه گیری شده توسط حسگر خازنی تقریباً دو برابر سطح واقعی پرورب $2 \times 17 \text{ mm}$ است. برای اطمینان از اسکن سطح، همپوشانی¹ سطح زیر پرورب اعمال شد. به کمک ماکروی نوشته شده، سطح قطعه کار توسط ماشین فوق اسکن شد. در هر یک از نقاط اندازه گیری (شکل ۶) موقعیت و ولتاژ خروجی پرورب به طور همزمان و به کمک مبدل آنالوگ به دیجیتال و با استفاده از کارت جمع‌آوری داده²، به صورت ماتریسی $M \times N$ از تعداد مسیرهای اسکن شده و N بیانگر تعداد نقاط اندازه گیری شده در هر یک از مسیر (در کامپیوتر ذخیره‌سازی شد).

1. Overlap
2. (KEYENCE NR-110 PCMCIA)

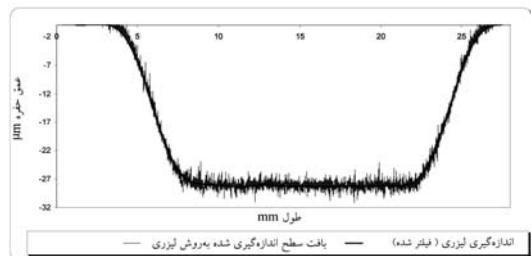

شکل ۹ مقایسه بافت واقعی سطح خروجی ماشین اندازه‌گیری لیزری (همراه با فیلتر با گذر کمتر از $2/5\text{mm}$)

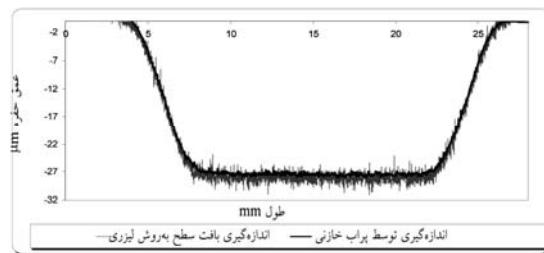

شکل ۱۰ مقایسه بافت واقعی سطح و خروجی ماشین اندازه‌گیری سوزنی همراه با فیلتر مورفولوژیکی جداساز

این اختلاف ناشی از برخی تفاوت‌های فیزیکی و عوامل الکتریکی است. عوامل الکتریکی ممکن است شامل دریفت دمایی^۱، بسته نشدن میدان خازنی و هیسترزیس دینامیکی باشد. عوامل فیزیکی شامل تغییر در ضربی عبور نسبی به‌سبب تغییرات فشار و دما؛ موازی نبودن حسگر و سطح قطعه کار و زبری یا خرابی الکترود حسگر، حلقه محافظت یا سطح هدف باشد. با تمهدات درنظر گرفته شده سعی شد که این خطاهای به حداقل کاهش یافته یا خطای وارد شده به سیستم جبران شود [۱۶].


از سوی دیگر این روش اسکن که فقط شامل یک حسگر است، برای اندازه‌گیری فاصله‌ای مانند پروفایلرهای اپتیکی^۲ میکروسکوپ AFM^۳، میکروسکوپ هم‌کانونی و ایترفرومتری با نور سفید^۴ و غیره به کار می‌رود. تمامی

1. Temperature Drift
2. Optical Profiler
3. Atomic Force Microscope
4. White Light Interferometer

۴- بحث و نتیجه‌گیری


در این مقاله، توپوگرافی سطح و عدم صافی سطح جسم زبر ایزوتروپیک کوارتزی با روش خازنی اندازه‌گیری و با سایر روش‌ها (روش لیزری و سوزنی) مقایسه شد. مشاهدات نشان می‌دهد که اندازه‌گیری توپوگرافی و صافی سطح غیرشفاف زبر با روش سنجش توپوگرافی لیزر ایترفرومتری کاری سخت و ناممکن است. نویسنده‌گان مقاله تلاش می‌کنند روش اندازه‌گیری خازنی را - به دلیل دقت بالا و زمان کوتاه اندازه‌گیری - به عنوان روشی مناسب برای این منظور اصلاح و معرفی نمایند. ضمن اینکه ایده اصلاح خطای شکل سطح زبر توسط اندازه‌گیری پستی و بلندی خازنی روش مناسبی به نظر می‌رسد.

با توجه به توضیحات مندرج در قسمت‌های قبلی درباره اصلاح خطای شکل، باید در ابتدا نقشه خطای - به طوری که زبری سطح فیلتر شده باشد - ایجاد شود. در حالت دوبعده نتایج روشهای مختلف اندازه‌گیری توپوگرافی سطح، در کنار سطح فیلتر شده (نقشه خطای نشان داده شده است. در شکل‌های ۸، ۹ و ۱۰ به ترتیب باfte سطح در برابر خروجی پروب خازنی، روش لیزری و سوزنی ارائه شده است. نتایج نشان می‌دهد که در شکل ۱۱ بیشترین اختلاف بین روش خازنی و روش لیزری در کف حفره ماشین کاری شده در حدود $1/۲۹۴۶\mu\text{m}$ و این اختلاف برای روش خازنی و سوزنی برابر $1/۵۰۵\mu\text{m}$ است.

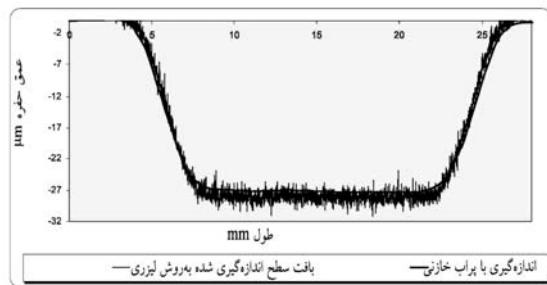

شکل ۸ مقایسه بافت واقعی سطح و خروجی پروب خازنی

روش لیزری و سوزنی همخوانی دارد. اختلاف فاصله بین این روش‌ها علاوه بر موارد ذکر شده می‌تواند تابع پارامترهای مختلفی مانند اندازه قطر نوک سوزن، زبری سطح و مساحت نوک پروب خازنی باشد.

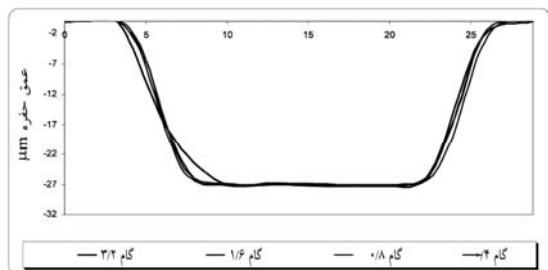

شکل ۱۲ تأثیر فاصله گام اندازه‌گیری بر خروجی در روش اندازه‌گیری خازنی


بدیهی است که با انتخاب گام کوچک‌تر، نتایج دقیق‌تری به دست می‌آید، اما این باعث افزایش زمان اندازه‌گیری و در نتیجه افزایش خطاهای حرارتی (دمایی) می‌شود. لذا همواره در انتخاب اندازه گام اندازه‌گیری باید دقت شود. در این تحقیق فاصله گام به کار رفته برای سنجش صافی سطح به روش خازنی برابر $8\text{ mm}/8\text{ mm}$ انتخاب شد. اندازه گام تابع مساحت مؤثر پروب خازنی و ویژگی‌های سطح اندازه‌گیری شده است. برای مثال، همان‌طور که در شکل ۱۲ نشان داده شده در اندازه‌گیری عمق حفره، با افزایش فاصله گام، عدم دقت در دیوارها افزایش می‌یابد. بنابراین برای انحراف در طول موج کوچک، بهتر است از فاصله گام کوتاه‌تر استفاده شود.

۵- تشرک و قدردانی

ضمن تشرک از همکاری و حمایت مسئولان محترم دانشگاه مازندران، لازم می‌دانیم از زحمات اعضای آزمایشگاه

این روشهای ماشین‌ها متأثر از خطاهای زاویه‌ای و موقعیتی میز ماشین است. مهمترین تأثیر خطاهای مربوط به خطاهایی است که به میز عمود بر سطح قطعه وارد می‌شود. این خطاهای خطای اصلی بوده و مستقیماً به سیگنال اندازه‌گیری اضافه می‌شود. تأثیر خطای زاویه‌ای بر توپوگرافی سطح اندازه‌گیری شده از نوع خطای مرتبه دوم بوده و معمولاً کوچکتر از خطای عمود وارد شده در سیستم اندازه‌گیری است [۱۶].

با توجه به تمامی موارد مطرح شده، اگرچه اختلافاتی بین روشهای اندازه‌گیری شده وجود دارد، اما همان‌طور که در شکل ۱۱ نشان داده شده نتایج حاصل از روش‌های مختلف اندازه‌گیری، رفتار کاملاً یکسانی را در تمامی موارد نشان می‌دهند.

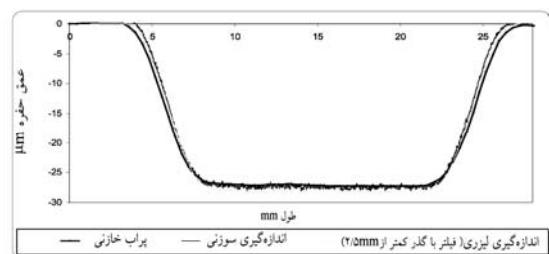

شکل ۱۱ مقایسه پروفیل سطح حاصل از روش‌های مختلف اندازه‌گیری

یکی از دیگر نتایج حائز اهمیت، زمان کوتاه اندازه‌گیری توسط ماشین و روش پیشنهادی فوق است. در روش مذکور (اندازه‌گیری خازنی) برای اسکن قطعه کاری از جنس کوارتز به ابعاد $50 \times 50 \text{ mm}^2$ به زمانی در حدود ۲ دقیقه نیاز است، حال آنکه با استفاده میکروسکوپ لیزری هم‌کانونی (اشاره شده در بخش‌های پیشین) این زمان به ۲۰ دقیقه افزایش می‌یابد.

با مقایسه نتایج شکل ۱۲ مشخص است که در روش خازنی در صورت انتخاب گام مناسب، نتیجه حاصل با

- [7] Mori Y., Yamamura K., Yamauchi K., Yoshii K., Kataoka T., Endo K., et al.; “an ultra precision machining technique using high-pressure reactive plasma”, *Nanotechnology*; 4(4), 1993, pp. 225–9.
- [8] Pollicove H., Jacobs S., Richard M., Ruckman J.; “Deterministic process for manufacturing perfect surface”, In Proceedings of the ninth international conference on precision engineering; 1999, pp. 36–41.
- [9] ASME B46.1-2002 (Revision of ASME B46. 1-1995), SURFACE TEXTURE (SURFACE ROUGHNESS, WAVINESS, AND LAY), 2006.
- [10] Raja J., Muralikrishnan B., Shengyu Fu.; “Recent advances in separation of roughness, waviness and form”, *Prec. Eng.*; 26, 2002, pp. 222-235.
- [11] Williams RE., Rajurkar KP., Bishu RR.; “Experimental comparison of a stylus-based and a capacitance-based surface roughness measurement system for different micro surface contours”, *SME*; 1990.
- [12] Huifen Li., Cheung C. F., Jiang X. Q., Lee W. B. , To S.; “A novel robust Gaussian filtering method for the characterization of surface generation in ultra-precision machining”, *Pre. Eng.*; 10-08, 2006.
- ماشین کاری دقیق و پرسنل کارگاه ساخت دانشگاه صنعتی
توبوهاشی ژاپن نیز قدردانی نماییم.
- ## ۶- منابع
- [1] Horiuchi O., Ikeno J., Shibutani H., Suzuki H., Mizukami Y; “Nano-abrasion machining of brittle materials and its application to corrective figuring”, *Pre. Eng.*; 31, Issue 1, 2007, pp. 47-54.
- [2] Aspden R., McDonough R., Nitchie FR.; “Computer assisted optical surfacing”. *Appl. Opt.*; 11(12), 1972, pp. 2739–47.
- [3] Ando M., Negishi M., Takimoto M., Deguchi A., Nakamura N., Higomura M., et al.; “Super-smooth surface polishing on aspherical optics”. In Proceedings of SPIE; vol. 1720, 1992, pp. 22–33.
- [4] Mori Y., Yamauchi K., Endo K. “Elastic emission machining”, *Prec. Eng.*; 9(3), 1987; pp. 123–8.
- [5] Wilson SR., Reicher DW., McNeil JR.; “Surface figuring using neutral ion beams” In Proceedings of SPIE; vol. 966, 1988, pp. 74–81.
- [6] Weiser M., Kubler C., Fiedler KH., Beckstette KF.; “Particle beam figuring – an ideal tool for precision figuring of optics”, In Proceedings of the sixth IPES; 1991, pp. 209–14.

- [16] Valance R. R., Marsh E. R., Smith P. T.; “Effect of spherical targets on capacitive displacement measurements”, Transactions of the ASME; Vol. 126, 2004, pp. 822.
- [17] Roberto N., Franco C., Gian B. Picotto, Attilio S.; “A surface profile reconstruction method based on multi sensor capacitive transducers”, Measurement; 13, 1994, pp. 77-84.
- [13] Brecker JN., Fromson RE., Shum LY.; “A Capacitance-Base Surface Texture measuring system”, Annals of the CIRP; Vol. 25-1, 1977
- [14] Whitehouse D. J., Handbook of surface metrology, IOP publishing Ltd. 1994; pp. 443, pp. 561.
- [15] ADE Company manual.

